

# الحزام الأخضر لمنهجية لين ستة سيجما – الجزء الثالث

## Lean Six Sigma Green Belt – Part 3





المحاضرة الأولى  
Lecture 1  
مرحلة التحسين  
Improvement Phase

# مرحلة التحسين Improvement Phase

تصميم التجارب DOE

• تعريف DOE

تصميم التجارب هو أسلوب إحصائي منظم يهدف إلى دراسة تأثير عدة عوامل (Factors) على مخرجات (Responses) العملية.  
يساعدنا على:

- معرفة العوامل المهمة.
- تحديد التفاعلات بين العوامل.
- تحسين العملية للحصول على أفضل النتائج.

# مرحلة التحسين Improvement Phase

## أهمية DOE

- يقلل عدد التجارب المطلوبة بدل التجارب العشوائية.
- يوفر وقت وتكلفة.
- يوضح تأثير كل عامل بمفرده والتفاعلات بينهم.
- أداة أساسية في مرحلة التحسين Improve ضمن منهجية Six Sigma .
- العوامل (Factors): المتغيرات المدخلة (مثلاً: درجة الحرارة، زمن الخلط، نوع المادة).
- المستويات (Levels): القيم المختلفة للعوامل (مثلاً: حرارة 60° أو 80°).
- الاستجابة (Response): النتيجة التي نقيسها (مثلاً: قوة المنتج، وقت الإنتاج).
- التكرار (Replication): إعادة التجربة لتقليل الخطأ.
- العشوائية (Randomization): ترتيب التجارب بشكل عشوائي لتقليل التحيز.

# مرحلة التحسين Improvement Phase

## أنواع DOE

1. تصميم العامل الواحد One-Factor-at-a-Time نغيّر عامل واحد فقط – محدود.
2. التصميم الكامل Full Factorial نجرب كل التركيبات الممكنة للعوامل والمستويات.
3. التصميم الجزئي Fractional Factorial تجربة جزء من التركيبات لتقليل التكلفة.
4. تصميم الاستجابة السطحية Response Surface Methodology – RSM لتحديد القيم المثلى للعوامل.

# مرحلة التحسين Improvement Phase



## Injection Molding Creating Plastic Parts

Common Parameters:

Temperature  
Screw Speed (RPM)  
Water Temperature (Cooling)  
Packaging Pressure (Packing)



## Extrusion Create plastic tubes

Common Parameters:

Temperature  
Screw Speed (RPM)  
Air Pressure  
Water Temperature



## Uranian Sealing Pouch Sealing

Sealing Pressure  
Temperature

# مرحلة التحسين Improvement Phase



## Injection Molding Creating Plastic Parts

### Common Parameters:

Temperature  
Screw Speed (RPM)  
Water Temperature (Cooling)  
Packaging Pressure (Packing)

### Steps to execute a DOE analysis

- 1) Determine the response that we are interested in analyzing
  - Part weight
  - Part Resistance to breaking
- 2) Create a list of factors that can affect the response
  - Machine (Barrel) Temperature
  - Water Temperature
  - Screw Speed (RPM)
  - Packing pressure
- 3) Determine the levels that we are interested in testing
  - Barrel Temperature: 300, 310, 320 degrees
  - Water Temperature: 50, 60 degrees
  - Screw Speed: 200, 500, 750 RPM

# مرحلة التحسين Improvement Phase

## Understanding Concepts

**DOE Response:** It's the measurable result that we are interested in improving

**DOE Factors:** All variables analyzed in the DOE

**DOE Levels:** Concrete values that we will use for each factor

Steps to execute a DOE analysis

1) Determine the response that we are interested in analyzing

- Part weight
- Part Resistance to breaking

2) Create a list of factors that can affect the response

- Machine (Barrel) Temperature
- Water Temperature
- Screw Speed (RPM)
- Packing pressure

3) Determine the levels that we are interested in testing

- Barrel Temperature: 300, 310, 320 degrees
- Water Temperature: 50, 60 degrees
- Screw Speed: 200, 500, 750 RPM

# مرحلة التحسين Improvement Phase

## Ligando Conceptos

For simplicity DOE studies are analyzed as follows:

$2^2$

DOE Study  
with 2 levels  
and 2 factors

$2^4$

DOE Study  
with 2 levels  
and 4 factors

$3^4$

DOE Study  
with 3 levels  
and 4 factors

Steps to execute a DOE analysis

1) Determine the response that we are interested in analyzing

- Part weight
- Part Resistance to breaking

DOE Response

2) Create a list of factors that can affect the response

- Machine (Barrel) Temperature
- Water Temperature
- Screw Speed (RPM)
- Packing pressure

DOE  
Factors

3) Determine the levels that we are interested in testing

- Barrel Temperature: 300, 310, 320 degrees
- Water Temperature: 50, 60 degrees
- Screw Speed: 200, 500, 750 RPM

# المهدرات السبعة

## 7 Wastes

المهدرات = أنشطة أو خطوات في العملية لا تضيف أي قيمة للعميل لكنها تستهلك وقت أو جهد أو موارد.  
هدف الـ Lean هو تقليل أو إلغاء الهدر بهدف رفع الكفاءة وخفض التكاليف

### Mnemonics to remember

#### • TIMWOOD

- Transport
- Inventory
- Motion
- Waiting
- Overproduction
- Over processing
- Defects

#### × WORMPIT

- × Waiting
- × Overproduction
- × Rejects
- × Motion
- × Processing
- × Inventory
- × Transport

### 1. النقل Transportation

- أي حركة غير ضرورية للمنتجات أو المواد بين المراحل.
  - مثال: نقل المواد الخام من مخزن بعيد جدًا لخط الإنتاج.
- ### 2. المخزون الزائد Inventory
- وجود مواد خام أو منتجات نصف مصنعة أو تامة أكثر من الحاجة.
  - يؤدي لتكاليف تخزين، تلف، وصعوبة اكتشاف العيوب.

# المهدرات السبعة

## 7 Wastes

### Mnemonics to remember

- TIMWOOD

- Transport
- Inventory
- Motion
- Waiting
- Overproduction
- Over processing
- Defects

- × WORMPIT

- × Waiting
- × Overproduction
- × Rejects
- × Motion
- × Processing
- × Inventory
- × Transport

### 3. الحركة Motion

- حركة غير ضرورية للعاملين أو المعدات.
- مثال: يضطر العامل إلى قطع مسافة طويلة للحصول على الأداة أو الدوران حول الماكينة.

### 4. الانتظار Waiting

- أي وقت ضائع بسبب توقف العملية.
- مثال: وقف العامل في انتظار انتهاء دورة الماكينة، أو تعطل خط الإنتاج نتيجة تأخر التوريد.

# المهدرات السبعة

## 7 Wastes

### Mnemonics to remember

#### • TIMWOOD

- Transport
- Inventory
- Motion
- Waiting
- Overproduction
- Over processing
- Defects

#### × WORMPIT

- × Waiting
- × Overproduction
- × Rejects
- × Motion
- × Processing
- × Inventory
- × Transport

### 5. الإنتاج الزائد Overproduction

- إنتاج أكثر من المطلوب أو أسرع من الطلب.
- أخطر نوع من الهدر لأنه يخلق باقي أنواع الهدر (مخزون – نقل – حركة).

### 6. العيوب Defects

- المنتجات الغير مطابقة الي محتاجة إعادة عمل أو بتترفض.
- بتسبب خسارة مواد خام، وقت، وجهد.

### 7. المعالجة الزائدة Over-processing

- عمل خطوات إضافية مش مطلوبة من العميل.
- مثال: تلميع المنتج بشكل مبالغ فيه أو إضافة فحص متكرر غير ضروري.

# الخمسة ت 5S

## 5S Workplace Organization

تُعد 5S واحدة من أهم أدوات Lean Manufacturing، وتهدف بشكل أساسي إلى تنظيم Workplace، رفع Efficiency، تقليل Waste، وتحسين Work Environment بشكل عام. تعود أصول هذه المنهجية إلى اليابان، حيث تبدأ كل مرحلة بحرف S باللغة اليابانية، كما تم ترجمتها لاحقًا إلى اللغة الإنجليزية مع الحفاظ على نفس الحرف.

### 1. Seiri – فرز / تصنيف

- المعنى: فرز كل الأدوات، المواد، الأوراق، إلخ، والتخلص من أي شيء غير ضروري في مكان العمل.
- الهدف: يبقى في المكان الأدوات التي لها استخدام فعلي
- مثال: لو عندك أدوات غير مستخدمة من شهور، يتم وضعها في مخزن أو يتم إزالتها.

# الخمسة ت 5S

## 5S Workplace Organization

### 2. Seiton تنظيم – Set in Order / ترتيب

- المعنى: ترتيب كل شيء بطريقة منظمة وسهلة الوصول.
- الهدف: أي شخص يستطيع أن يجد الأدوات بشكل سريع بدون ضياع وقت.
- مثال: عمل رفوف للأدوات، ملصقات، أو تلوين الأرضية لتحديد أماكن المعدات.

### 3. Seiso تنظيف – Shine / تنظيف

- المعنى: تنظيف مكان العمل بشكل دوري ومستمر.
- الهدف: الحفاظ على بيئة عمل نظيفة يسهل اكتشاف العيوب أو المشكلات في وقت مبكر (مثل تسريب زيت أو تلف).
- مثال: تنظيف الماكينات بعد كل وردية.

# الخمسة ت 5S

## 5S Workplace Organization

### 4. Seiketsu – توحيد / Standardize

- المعنى: وضع معايير وقواعد موحدة لكي تحافظ على الترتيب والنظافة.
- الهدف: أي شخص يدخل بيئة العمل يجد نفس النظام القائم ويلتزم بتطبيقه.
- مثال: لو فيه جدول يومي للتنظيف أو علامات لونية للأدوات، كل الناس تلتزم بيها.

### 5. Shitsuke – الانضباط / Sustain

- المعنى: خلق ثقافة انضباط والتزام بالحفاظ على 5S باستمرار.
- الهدف: يجب ألا تكون 5S حملة مؤقتة، بل أسلوب عمل ثابت وثقافة مستدامة داخل مكان العمل.
- مثال: تدريب الموظفين، والمتابعة المستمرة، وعمل تقييمات دورية.

# الكفاءة الكلية للمعدة

## OEE (Overall Equipment Effectiveness)

### تعريف OEE

هو مؤشر قياس كفاءة المعدة أو خط الإنتاج من خلال ثلاث زوايا رئيسية:

1.التوفر Availability

2.الأداء Performance

3.الجودة Quality

بمعنى:

$$OEE = \text{التوفر} \times \text{الأداء} \times \text{الجودة}$$

# الكفاءة الكلية للمعدة

## OEE (Overall Equipment Effectiveness)

مكونات OEE

الإتاحة Availability

- يقيس: هل المعدة متاحة فعليًا للإنتاج أم بها عطل (أعطال – إعداد – توقفات مفاجئة)؟
- المعادلة:

$$\text{التوفر} = \frac{\text{زمن التشغيل الفعلي}}{\text{الزمن المخطط للإنتاج}}$$

- مثال: لو عندك وردية 8 ساعات (480 دقيقة)، وكان فيه توقفات 80 دقيقة  $\Rightarrow$  زمن التشغيل الفعلي = 400 دقيقة  $\Rightarrow$  التوفر =  $400 \div 480 = 83\%$ .

# الكفاءة الكلية للمعدة

## OEE (Overall Equipment Effectiveness)

### 2. الأداء Performance

- يقيس: هل المعدة تعمل بالسرعة المثالية ولا أقل؟
- المعادلة:

$$\text{الأداء} = \frac{\text{الإنتاج الفعلي}}{\text{عند السرعة القصوى (الإنتاج المثالي)}}$$

- مثال: المفروض الماكينة تنتج 100 قطعة/ساعة (السرعة المثالية)، وفي 400 دقيقة أنتجت 600 قطعة  
 $\Rightarrow \text{الإنتاج المثالي} = 100 \times 60 \div 400 = 667 \Rightarrow \text{الأداء} = 667 \div 600 = 90\%.$

# الكفاءة الكلية للمعدة

## OEE (Overall Equipment Effectiveness)

### 3. الجودة Quality

- يقيس: نسبة المنتجات السليمة من إجمالي الإنتاج.
- المعادلة:

$$\text{الجودة} = \frac{\text{المنتجات الجيدة}}{\text{الإجمالي المنتج}}$$

- مثال: من 600 قطعة تم إنتاجها، 30 قطعة مرفوضة  $\Rightarrow$  الجودة =  $(600 - 30) \div 600 = 570 \div 600 = 95\%$ .

# الكفاءة الكلية للمعدة

## OEE (Overall Equipment Effectiveness)

حساب OEE الكلي

$$\text{OEE} = \text{الجودة} \times \text{الأداء} \times \text{التوفر}$$

من المثال:

•التوفر = 83%

•الأداء = 90%

•الجودة = 95%

إذن:

$$\text{OEE} = 0.83 \times 0.90 \times 0.95 = 71\%$$

معايير تقييم OEE

• 85% أو أكثر = مستوى عالمي World Class

• 60-85% = متوسط (فيه مجال للتحسين).

• أقل من 60% = ضعيف (فيه هدر كبير).

# الكفاءة الكلية للمعدة

## OEE (Overall Equipment Effectiveness)

الخسائر المرتبطة بـ (6 Big Losses) OEE

1. توقفات غير مخططة (أعطال مفاجئة).

2. توقفات مخططة (إعداد/تغيير أدوات).

3. تشغيل بسرعة أقل من المثالية.

4. توقفات صغيرة متكررة Micro Stops

5. عيوب الإنتاج Scrap

6. إعادة التشغيل Rework

# الكفاءة الكلية للمعدة

## OEE (Overall Equipment Effectiveness)

### SIX BIG LOSSES

| Overall Equipment Effectiveness | Recommended Six Big Losses | Traditional Six Big Losses |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Availability Loss               | Unplanned Stops            | Equipment Failure          |
|                                 | Planned Stops              | Setup and Adjustments      |
| Performance Loss                | Small Stops                | Idling and Minor Stops     |
|                                 | Slow Cycles                | Reduced Speed              |
| Quality Loss                    | Production Rejects         | Process Defects            |
|                                 | Startup Rejects            | Reduced Yield              |
| OEE                             | Fully Productive Time      | Valuable Operating Time    |

# البطاقات المرئية Kanban

معنى كلمة كانبان

كلمة "Kanban" باليابانية معناها بطاقة إشارة أو لوحة مرئية.  
الفكرة الأساسية: نظام بصري لإدارة تدفق العمل والإنتاج بحيث يوضح:

- ما المطلوب؟

- متى؟

- وبأي كمية؟

الهدف من كانبان

- تقليل المخزون الزائد Overproduction

- ضمان التدفق المستمر للإنتاج Continuous Flow

- تحسين التواصل بين الأقسام.

- الكشف السريع عن الاختناقات والمشاكل.

# البطاقات المرئية Kanban

مبدأ عمل كانبان

1. سحب Pull System

يتم الإنتاج فقط بناءً على طلب العميل أو المرحلة التالية، وليس مجرد دفع الإنتاج بدون حاجة فعلية.

2. إشارات بصرية:

كل بطاقة أو إشارة تمثل أمر إنتاج أو طلب مواد. عند انتهاء البطاقة، هذا يعني الحاجة إلى إعادة تعبئة أو إنتاج جديد.

3. تحديد الحد الأقصى للعمل الجاري WIP

يتم تحديده لتجنب التراكم أو حدوث اختناقات في الإنتاج.

# البطاقات المرئية Kanban

أدوات كانبان

1.البطاقات Kanban Cards

مكتوب عليها بيانات مثل (الكمية، نوع المنتج، المورد، المرحلة التالية).

2.لوحة كانبان Kanban Board

مقسومة لأعمدة To Do – Doing – Done أو حسب خطوات العملية.

- كل بطاقة تمثل مهمة أو طلب.
- يتحرك البطاقة حسب التقدم.

# البطاقات المرئية

## Kanban

مثال من التصنيع

خط تجميع سيارات:

- عند محطة تركيب الإطارات فيه بطاقة كانبان.
- عند استهلاك العامل للإطارات المخزنة وإصدار البطاقة  $\Rightarrow$  تُعتبر هذه إشارة لمخزن الإطارات لتحضير دفعة جديدة.
- النتيجة: لا يتم تخزين آلاف الإطارات بدون حاجة، بل يتم الإرسال حسب الطلب الفعلي.


مثال من الرعاية الصحية

في مستشفى:

- يتم استخدام بطاقات كانبان لطلب الأدوية أو المستلزمات الطبية من المخزن.
- كل قسم يطلب فقط عند الحاجة بدلاً من تخزين كميات كبيرة ممكن تنتهي صلاحيتها.


# البطاقات المرئية

## Kanban

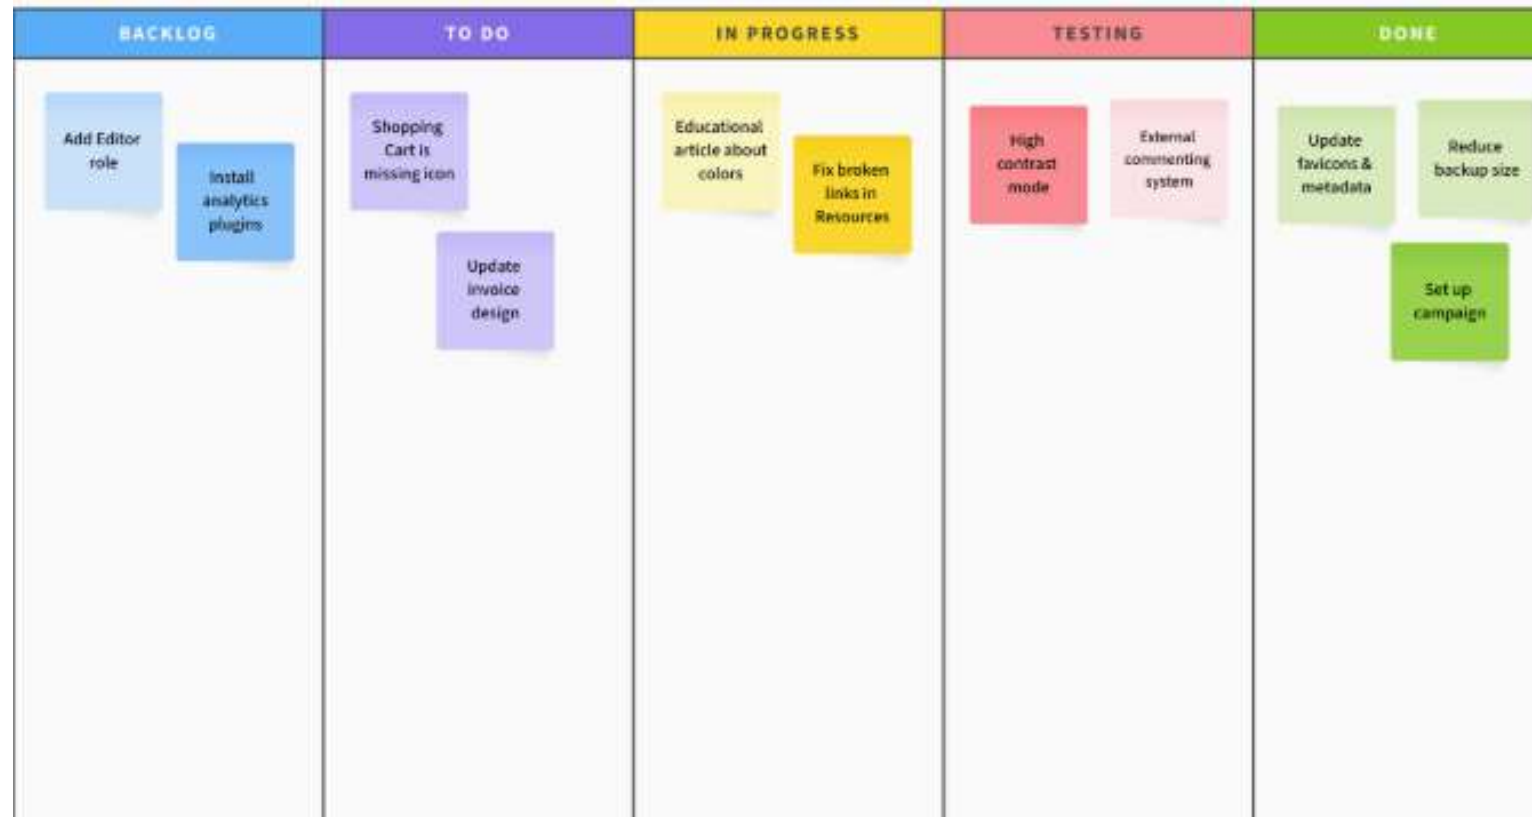

# البطاقات المرئية

## Kanban

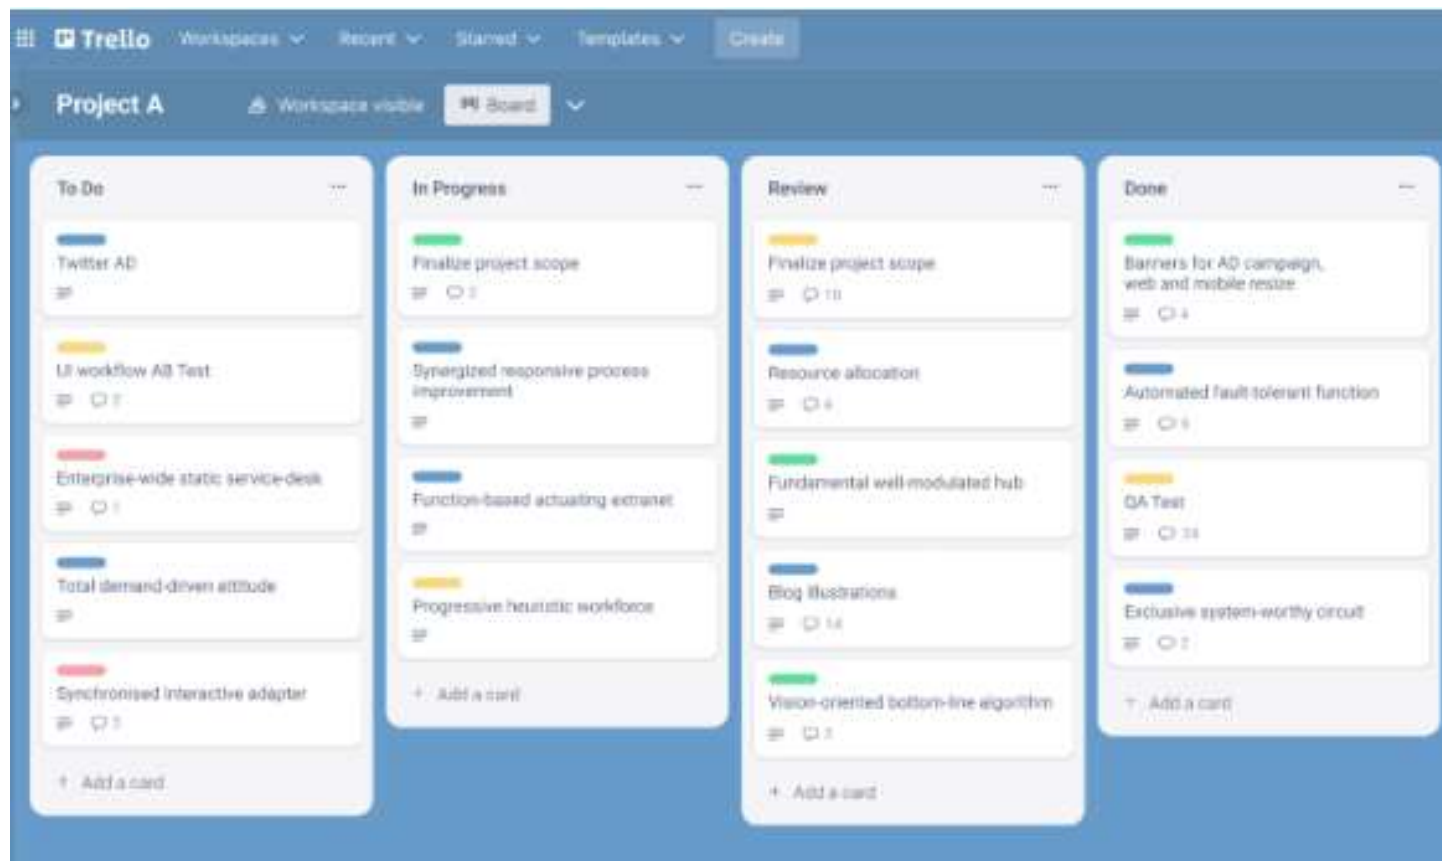

# نظام منع الأخطاء Poka-Yoke

معنى كلمة Poka-Yoke  
كلمة يابانية:

- Poka خطأ أو غلطة غير مقصودة.
- Yoke منع أو تجنب.
- المعنى: منع الأخطاء قبل حدوثها أو اكتشافها فورًا.

الهدف من Poka-Yoke

1. منع حدوث الأخطاء البشرية في العملية الإنتاجية.
2. جعل العملية "خطأ صفر" Zero Defect قدر الإمكان.
3. تقليل تكلفة الفحص وإعادة التشغيل Rework
4. رفع رضا العميل بجودة ثابتة.

# نظام منع الأخطاء Poka-Yoke

كيف يعمل Poka-Yoke؟

فكرته الأساسية: تصميم العملية أو الأداة بحيث تمنع حدوث الخطأ أو تكشفه مباشرة.

أساليب Poka-Yoke:

1. المنع Prevention

تصميم العملية بحيث يستحيل حدوث الخطأ.

- مثال: الفلاشة USB أو كابل HDMI يركب بطريقة واحدة فقط، ولا يمكن تركيبه بشكل خاطئ.

2. الكشف Detection

النظام يكتشف الخطأ فور حدوثه وينبه العامل.

- مثال: عند فتح باب الغسالة أثناء التشغيل، تتوقف الماكينة أو يصدر إنذار.

أنواع Poka-Yoke العملية

منع الخطأ بالتصميم (مثل الفلاشة).

1. الفيزيائية Physical التحذيرية Warning تنبيه العامل (جرس، ضوء، إشارة).

2. الإجرائية Procedural خطوات مجبرة Checklists – Software prompts

# نظام منع الأخطاء Poka-Yoke

أمثلة من التصنيع

- السيارات: براغي العجل تتربط بعزم محدد باستخدام مفتاح عزم Torque Wrench بيصدر صوت عند الوصول للقيمة الصحيحة → يمنع الربط الزائد أو الأقل.
- الإلكترونيات: أسلاك التوصيل Connectors مختلفة الألوان أو الأحجام → لا يمكن للعامل تركيب السلك في المكان الخطأ

أمثلة من الرعاية الصحية

- الحقن Syringes لها تصميم يمنع إعادة استخدامها Self-destroying → حماية ضد العدوى.
- أكياس الدم مختلفة الألوان والملصقات حسب الفصيلة → تمنع خطأ إعطاء دم غير متوافق.

أمثلة من الصناعات الغذائية


- جهاز استشعار الوزن في خطوط التعبئة → يمنع خروج عبوة ناقصة أو زيادة.
- حساسات معدنية Metal Detector على خط الإنتاج → تكشف أي جسم معدني قبل وصول المنتج للعميل.



المحاضرة الثانية  
Lecture 2  
مرحلة التحكم  
Control Phase

# مرحلة التحكم Control Phase


Elements of Typical Control Chart

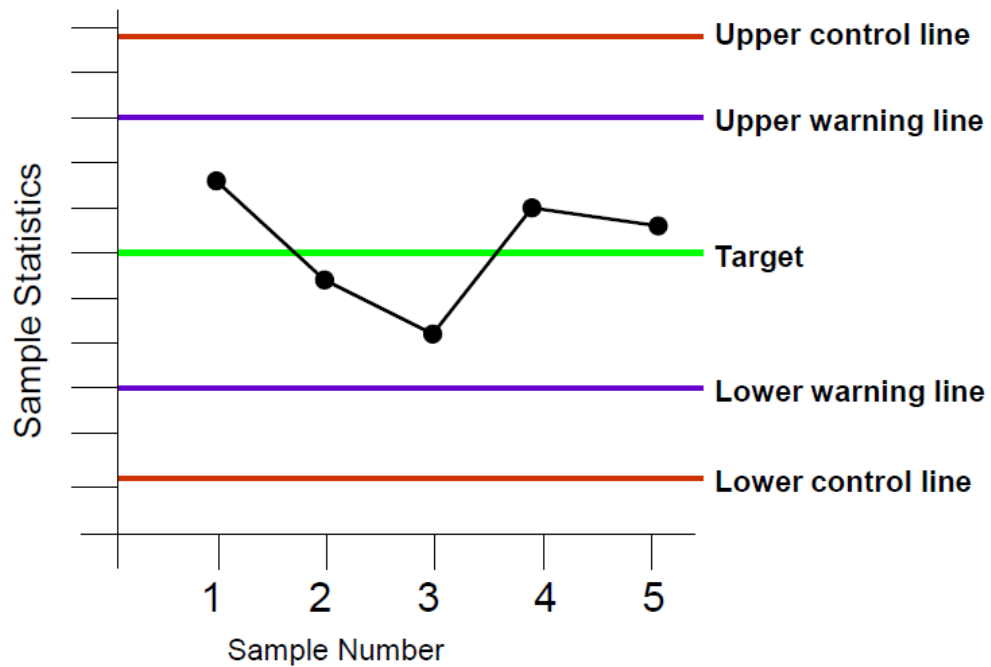

خرائط التحكم Control Chart

التباين Variation

# أسباب التباين Causes of Variation

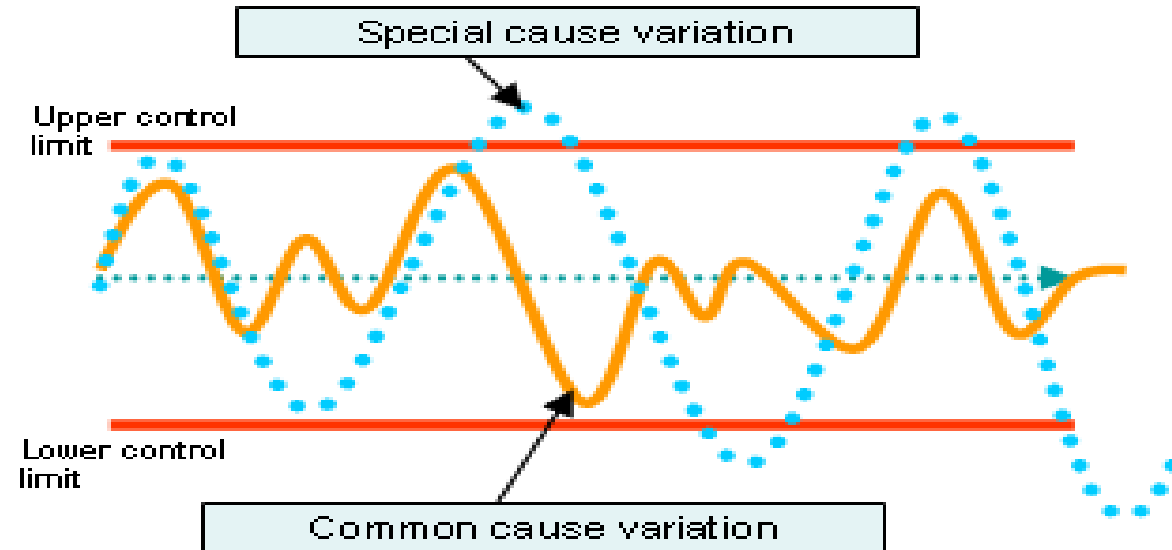

# أسباب التباين Causes of Variation

أسباب التباين الشائعة Common Cause Variation

تباين عشوائي – تباين طبيعي داخل العملية

• موجودة بشكل دائم في العملية

• عددها كبير

• تأثير كل سبب صغير لكن التأثير التراكمي ملحوظ

• صعوبة الإزالة أو التقليل بدون تغيير جذري في النظام أو العملية نفسها

✚ تمثل طبيعة العملية الحالية System variation

# أسباب التباين Causes of Variation

أسباب التباين الخاصة Special Cause Variation

تحدث أحياناً وبشكل غير طبيعي داخل العملية

• غير منتظمة الحدوث

• نادرة نسبياً

• تأثيرها كبير وواضح

• غالباً سهلة التصحيح عند تحديد السبب

✦ تمثل خللاً أو حدثاً استثنائياً خارج النظام الطبيعي للعملية

# نظرة عامة على التحكم الإحصائي في العمليات SPC : جمع البيانات

## SPC Overview: Collecting Data


### المجتمع الإحصائي Population

- هو المجموعة الكاملة من الوحدات أو العناصر التي تم إنتاجها أو سيتم إنتاجها، والتي تشترك في خاصية محل الاهتمام أو القياس.

### العينة Sample

- العينة هي جزء Subset من المجتمع الإحصائي محل الدراسة
- هي مجموعة العناصر التي يتم قياسها فعليًا في الدراسة الإحصائية
- تُستخدم العينات من أجل تقدير القيم الحقيقية لمعاملات المجتمع الإحصائي مثل: المتوسط، الانحراف المعياري، ونسب العيوب

# خرائط التحكم Control Charts

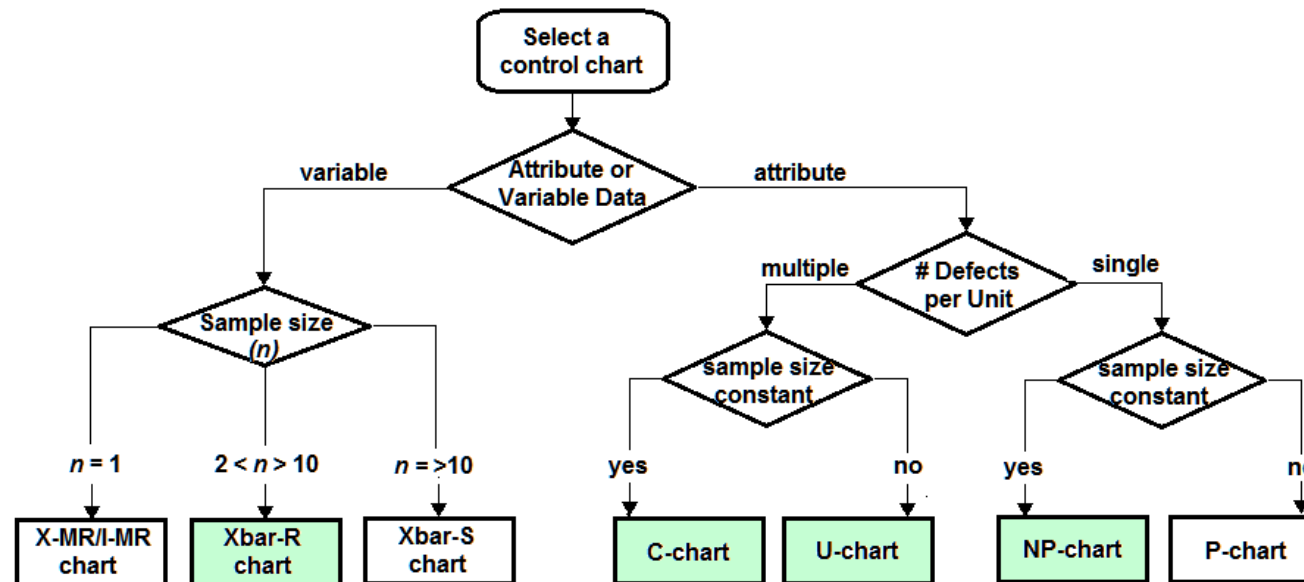


# مخطط الأفراد والمدى المتحرك I-MR Chart

مخطط I-MR (Individuals & Moving Range Chart):

- مخطط MR-ايجمع بين:
  - مخطط القيم الفردية I Chart – Individuals Chart
  - ومخطط المدى المتحرك المتوسط MR Chart – Moving Range Chart
- استخدام مخطط: Individuals (I Chart)
  - يُستخدم لمتابعة مستوى العملية Process Level
  - وللكشف عن الأسباب الخاصة للتباين Special Causes
  - وذلك عندما يكون حجم العينة = 1 (قياس واحد في كل مرة)

# مخطط الأفراد والمدى المتحرك I-MR Chart

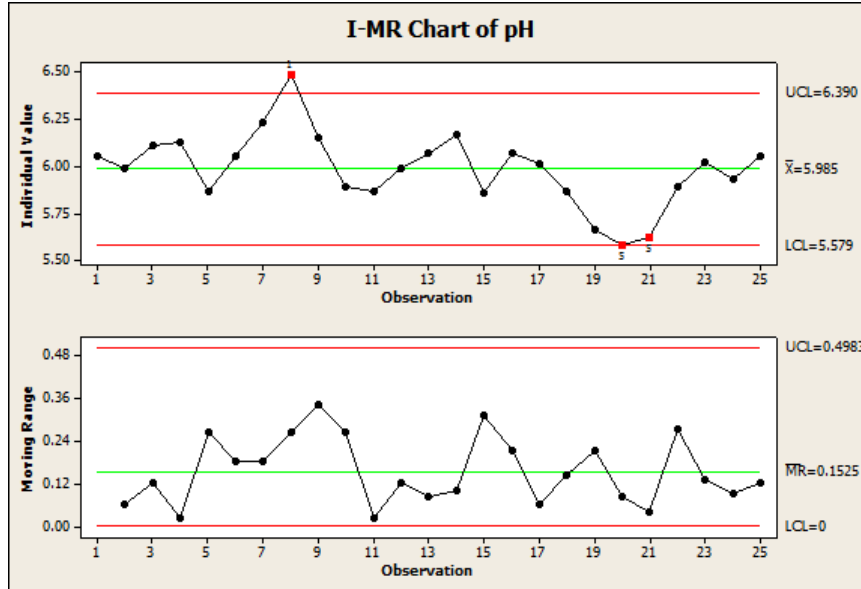

أهمية استخدام **MR** معًا:  
عرض المخططين معًا يسمح بمتابعة:  
مستوى العملية وتباين العملية في نفس الوقت  
مما يوفر حساسية أعلى في التحليل ويساعد بشكل  
أفضل على اكتشاف الأسباب الخاصة للتباين

# كيفية حساب مخطط الأفراد والمدى المتحرك

## How to calculate I-MR Chart

|    |     |    |     |
|----|-----|----|-----|
| 1  | 5.5 | 16 | 4.9 |
| 2  | 5.4 | 17 | 5.8 |
| 3  | 6   | 18 | 4.4 |
| 4  | 6.4 | 19 | 5.9 |
| 5  | 6.9 | 20 | 6   |
| 6  | 6.9 | 21 | 6.3 |
| 7  | 7   | 22 | 6   |
| 8  | 7.1 | 23 | 5.8 |
| 9  | 5   | 24 | 6   |
| 10 | 7   | 25 | 5.8 |
| 11 | 5   | 26 | 5.6 |
| 12 | 9   | 27 | 4.9 |
| 13 | 6   | 28 | 5   |
| 14 | 6.1 | 29 | 5.4 |
| 15 | 4.5 | 30 | 5   |

كيفية حساب مخطط I-MR (Individuals – Moving Range Chart)

يتم رسم مخطط القيم الفردية Individuals Chart ومخطط المدى المتحرك Moving Range Chart باستخدام بيانات قياس الرقم الهيدروجيني pH كمثال.

شروط البيانات:

يجب أن تتبع البيانات التوزيع الطبيعي Normal Distribution في حالة عدم اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي: يمكن حساب المتوسط لكل 5 قراءات متتالية، ثم استخدام هذه المتوسطات في التحليل.

• يُفضل عدم استخدام أكثر من 100 قراءة عند إنشاء مخطط I-MR.

• هذا المخطط يُستخدم عندما:

- يكون حجم العينة = 1
- ولا يمكن تكوين Subgroups.


# مخطط المتوسطات والمدى Xbar – R Chart

2-8

| Sample | Observation |      |      |      |      |
|--------|-------------|------|------|------|------|
|        | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 1      | 5.02        | 5.01 | 4.94 | 4.99 | 4.96 |
| 2      | 5.01        | 5.03 | 5.07 | 4.95 | 4.96 |
| 3      | 4.99        | 5    | 4.93 | 4.97 | 4.99 |
| 4      | 5.03        | 4.91 | 5.01 | 4.98 | 4.89 |
| 5      | 4.95        | 4.92 | 5.03 | 5.05 | 5.01 |
| 6      | 4.97        | 5.06 | 5.06 | 4.69 | 5.03 |
| 7      | 5.05        | 5.01 | 5.1  | 4.69 | 4.99 |
| 8      | 5.09        | 5.1  | 5    | 4.99 | 5.08 |
| 9      | 5.14        | 5.1  | 4.99 | 5.08 | 5.09 |
| 10     | 5.01        | 4.98 | 5.08 | 5.07 | 4.99 |

# مخطط المتوسطات والمدى

## Xbar – R Chart

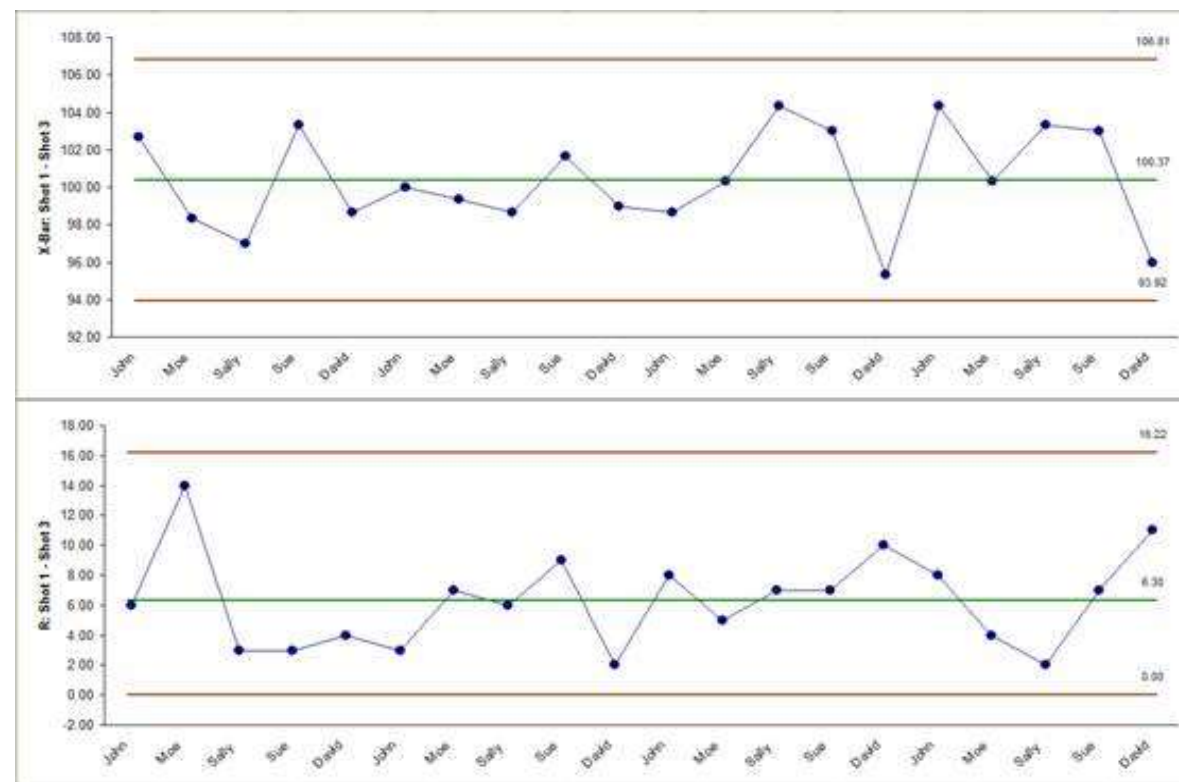

# مخطط المتوسطات والمدى

## Xbar – R Chart

|    | M1  | M2  | M3  | M4  |
|----|-----|-----|-----|-----|
| S1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
| S2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| S3 | 2   | 2.1 | 2.2 | 2.1 |
| S4 | 2   | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
| S5 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |




# البيانات الوصفية Attribute data

Defectives items

Defects per unit














P- Chart & NP Chart

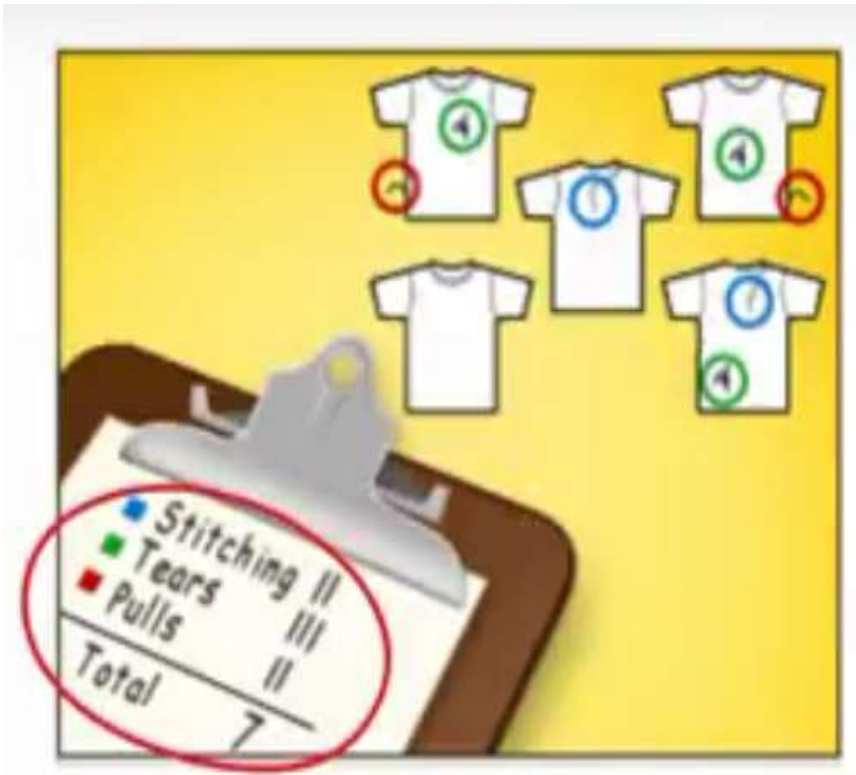

C- Chart & U Chart

# مخطط المتوسطات والمدى
         
## Xbar – R Chart
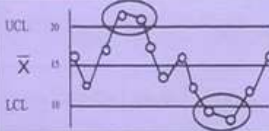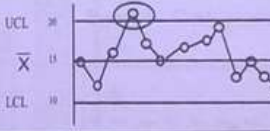
| Chart                  | Description                                                                                             | Example #1                                                                            | Example #2                                                                            | Interpretation                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Process In Control     | chart points do not form a particular pattern and lie within the upper and lower chart limits           |    |    | the process is stable, not changing, doesn't necessary mean to leave process alone, may be opportunity to improve the process and enjoy substantial benefits      |
| Process Out of Control | chart points form a particular pattern or one or more points lie beyond the upper or lower chart limits |    |    | Alerts you that the process is changing. Doesn't mean you need to take corrective action, may be related to change you have made, be sure to identify the reasons |
| Run                    | Chart points are on one side of the center line                                                         |    |    | Suggests the process has undergone a permanent change + or - and is now becoming stable, often requires that you recompute the control lines for future effort    |
| Trend                  | a continued rise or fall in a series of points 7 or more in the same direction                          |    |    | Often seen some change has been made, help tell you if the changes had a + or - effect may also be part of a learning curve associated with some form of training |
| Cycle                  | chart points show the same pattern changes over equal period times                                      |   |   | influence the process in a predictable manner, factors occur over a set time period and have + or - effect, helps determine future work                           |
| Hugging                | chart points are close to the center line or to control limit ( 2 of 3 - 3 out of 7 - 4 out of 10 )     |  |  | Suggests different type of data has been mixed into the subgroup being sampled, often need to change subgroup, reassemble the data and redraw the control lines   |

# خطة التحكم Control Plan

خطة التحكم هي وثيقة عملية بتوضع بعد عمل تحسين في عملية بعد Improve وهدفها الأساسي: تثبيت التحسينات، تتابع الأداء، وتضمن إن العملية ماترجعش للوضع القديم. تحدد الخطة ما الذي سيتم متابعته، كيفية قياسه، المسؤول عن المتابعة، والإجراءات الواجب اتخاذها في حال حدوث أي انحراف.

# خطة التحكم Control Plan

عناصر خطة التحكم الأساسية

1. اسم العملية / الخط: مثال: خط تعبئة عصير.
2. المرحلة / Step: خطوة عملية محددة Filling, Capping, Labeling
3. المتغير الحرج CTQ: حاجة العميل يهتم بها (وزن، صفة، زمن، نسبة عيوب).
4. مؤشر القياس Measurement: ما الذي سنقيسه وبأي وحدة (جرام – ثانية – % عيوب).
5. طريقة القياس / أداة القياس: Checkweigher, caliper, pH meter, visual
6. نظام العينة Sampling Plan: حجم العينة وتكرار القياس (مثلاً: 30 عينة/ساعة أو قياس مستمر).
7. حدود التحكم / المواصفات: Target و UCL LCL / أو Spec limits مثال:  $500 \pm 5$  جم.

# خطة التحكم Control Plan

8. التردد Frequency: كل ساعة، كل وردية، مستمر.
9. المسؤول Owner: من يقيس Operator, QC, Supervisor
10. طريقة العرض / التقارير: Control chart, dashboard, daily report.
11. إجراءات الاستجابة Reaction Plan : تحديد الإجراءات عند خروج القياسات عن الحدود، مثل إيقاف الخط، الحجر الصحي، ضبط الماكينة، أو الاتصال بالصيانة.
12. التحقق Verification من يعمل تحقق بعد التدخل ومتى (مثلاً: اختبارات بعد تعديل 10 علب).
13. التوثيق / SOP reference : رابط للإجراءات القياسية أو رقم المستند.
14. تحليل المدى القابل للقياس MSA / Gauge R&R : متى تم عمل MSA للمقياس وهل مقبول.
15. استعراض / مراجعة الخطة: من يراجع الخطة وبأي دورة زمنية (مثلاً: شهري، ربع سنوي).
16. المخاطر والضمانات Poka-Yoke, FMEA links أي حلول منع أخطاء أو RPN عالي مطلوب متابعته.

# خطة التحكم Control Plan

مثال عملي مفصّل (مُطَبَّق)  
العملية: خط تعبئة عصير  
الخطوة: Filling التعبئة

• CTQ: وزن العبوة (Target = 500 جم)

• طريقة القياس: Checkweigher آلي يقرأ كل عبوة + قياس تأكيدي يدوي (30 عينة/ساعة)

• Sampling plan: n = 30: كل ساعة + قياس مستمر فردي لكل عبوة لتسجيل الانحرافات على SCADA

• Control limits مثال: Target = 500 جم، LCL = 495 جم، UCL = 505 جم (أما حدود المواصفة فقد تكون  $\pm 10$  جم حسب العميل)

• MSA: ميزان المعايرة عمل له Gauge R&R ربع سنوي، و Acceptable مثال: Contribution < 10%

• Owner: Line operator، QC Supervisor، Charts، Maintenance  
مسؤول عن

# خطة التحكم Control Plan

## التعديلات الميكانيكية:

- X-R chart Display: على شاشة QC و Dashboard يومي + تقرير وردية.
- Reaction Plan إجراء فوري:
- لو نقطة واحدة خارج Operator  $UCL/LCL \rightarrow$  يقف خط التعبئة فورًا.
- Isolate آخر دفعة إنتاج quarantine
- $\rightarrow$  Check nozzle/valve & viscosity إجراء ضبط سريع.
- إعادة فحص 30 عبوة بعد الضبط  $\rightarrow$  لو كلها OK استئناف الإنتاج.
- لو المشكلة مستمرة بعد 3 محاولات ضبط  $\rightarrow$  استدعاء Maintenance & Production Manager، تنفيذ Root Cause Analysis (5 Whys) وإبلاغ الجودة.
- Documentation: تسجيل في logbook وتحديث FMEA إن RPN مازال عالي.
- Review: QC Supervisor يعمل مراجعة أسبوعية، ومدير الإنتاج يعمل مراجعة شهرية مع KPI.

# خطة التحكم Control Plan

نصائح عملية لتفعيل الخطة والحفاظ عليها

1. اجعلها بسيطة وواضحة لعامل الخط — لا تعقيد في اللغة.
2. اعرضها بصرياً (لوحات، كانبان، ألوان) لكي يرى الجميع الحالة فوراً.
3. حدد مالك واضح لكل بند owner غياب المسؤول = فشل الخطة.
4. اعمل تدريب عملي للعاملين على الإجراءات والـ Reaction Plan .
5. اعمل مراجعات دورية (يومي للـ charts، أسبوعي/شهري ملاحظات وتحسين).
6. وثّق كل تعديل وعدّل SOP و Control Plan accordingly .
7. ادمجها في الـ Dashboard بتاعة المصنع (KPIs + تنبيهات أوتوماتيكية).
8. خليك واقعي في حدود التحكم — لو الحدود ضيقة جداً ستضطر لوقفات كثيرة ؛ حلل السبب بدلاً من تغيير القياس لكي "النتائج تطلع تمام".

# خطة التحكم Control Plan

قائمة فحص سريعة Checklist قبل اعتماد أي Control Plan

- تم تعريف CTQs بوضوح؟
- أدوات القياس معايرة وعمل لها MSA؟
- خطة عينات واضحة  $n + \text{frequency}$ ؟
- حدود التحكم و/أو مواصفات مكتوبة؟
- إجراءات فورية Reaction Plan مكتوبة بخطوة بخطوة؟
- مسؤولين معرفين لكل إجراء؟
- SOPs مرتبطة ومدرجة؟
- آلية توثيق وإبلاغ واضحة؟
- جدول مراجعات وتدقيق موجود؟
- ربط بالخطة المالية/تكلفة Cost of poor quality لو لزم؟

# إجراءات العمل القياسية

## Standard Operating Procedures – SOPs

1. ما هي SOPs و ما مدى أهميتها؟

- SOP هي وثيقة رسمية بتوصف الطريقة القياسية المؤكدة لأداء عملية معينة خطوة بخطوة.
- الهدف: تضمن إن الشغل يتم بشكل ثابت، آمن، ومتوافق مع المتطلبات (جودة، سلامة، مواصفات عميل، تشريعات).
- فائدة عملية: تقلل التباين البشري، بتحمي من الأخطاء، تُسهل التدريب، بتدعم الامتثال للمراجعات والتدقيق، وبتثبت التحسينات.

2. متى أحتاج SOP؟

- كل عملية متكررة ليها تأثير على الجودة/السلامة/الالتزام (مثل: تشغيل ماكينة، معايرة جهاز، تنظيف، شحن، استلام مواد).
- إذا أردت ضمان استمرارية الأداء بدون اعتماد على شخص معين.

# إجراءات العمل القياسية

## Standard Operating Procedures – SOPs

### 3. شكل ومكونات SOP قياسي (العناصر الأساسية)

- عنوان الوثيقة Title
- رقم الوثيقة / كود SOP ID
- الإصدار/ Revision No وتاريخ السريان Effective Date
- الهدف Purpose لماذا نعمل SOP ده؟
- النطاق Scope أين وتطبق على من؟ (الخط/الموقع/المنتج)
- المسؤوليات Owner Responsibilities / من المسؤول عن التنفيذ/المراجعة/الموافقة؟
- المصطلحات والتعاريف Definitions في حالة وجود مصطلحات فنية.

# إجراءات العمل القياسية

## Standard Operating Procedures – SOPs

- المواد/المعدات المطلوبة Materials & Equipment
- متطلبات الجودة/المواصفات Specs Acceptance Criteria / قيم مقاسه، tolerances .
- إجراءات خطوة بخطوة Procedure / Steps بالترتيب، أرقام وخطوات واضحة.
- السلامة والاحتياطات Safety / PPE / Hazards
- التوثيق والسجلات Records / Forms / Logs ما الذى يتم تسجيله و تخزينه، مدة الاحتفاظ.
- إجراءات الطوارئ Reaction Plan / الذى يحدث عند حدوث خطأ أو خرجت القياسات عن الحدود.
- المراجعة والتدقيق Audit Frequency Review / مين ومتى يعيد مراجعة SOP .
- سجل التغييرات Change History جدول بالتعديلات والموافقات.
- ملاحق/صور/رسومات Annexes / Diagrams / Checklists

# إجراءات العمل القياسية Standard Operating Procedures – SOPs

## 4. قواعد كتابة SOP عملية و واضحة

- استخدم فعل أمر واضح: "قُم بتشغيل ...", "قِس ...", "سجل ...".
- اجعل الخطوات مرقمة وواضحة (1، 1.1، 1.2).
- حدّد قياسات وقيم معيارية مثلاً: ضغط =  $0.1 \pm 2.5$  bar.
- لا تترك فراغات غامضة مثل "اضبط كما يلزم" — يجب أن تشرح.
- استخدم جمل قصيرة وبسيطة.
- أضف صور أو رسومات أو فيديو قصير للخطوات الحرجة.
- ضمّن عناصر الـ Poka-Yoke أو تحذيرات السلامة مباشرة.
- دوّن من المسؤول عن التوقيع بعد أي خطوة مهمة أو بعد الانتهاء.

# إجراءات العمل القياسية Standard Operating Procedures – SOPs

5. ربط الـ SOPs بخطة التحكم و Reaction Plans

• كل SOP يجب أن تشير (أو تدمج) إجراءات الـ Reaction Plan عند خروج القياسات عن الحدود.

• في الـ Control Plan تكون لديك قناة تصعيد Escalation واضحة: Operator → QC → Maintenance → Production Manager → QA .

• SOP يجب أن تحدد متى نعمل RCA 5 Whys أو FMEA update ومين يسجله.

6. إدارة التغيير والتحكم في الإصدارات Version Control

• كل تغيير يسجل في جدول الـ Change History مع تاريخ، سبب التغيير، ومن اعتمد.  
• الاحتفاظ بنسخ سابقة مرقمة.

• إصدار SOP جديد يعني تدريب جديد وإشعار لجميع المتأثرين.

• استخدم رقم إصدار واضح (مثلاً 02.01 للنسخ الجزئية) وتاريخ تطبيق.

# إجراءات العمل القياسية Standard Operating Procedures – SOPs

## 7. تدريب وتقييم الكفاءة Training & Competency

- كل موظف يجب أن يمضي على نموذج تدريب Training Record يثبت إنه قرأ وفهم SOP
- عمل تقييم عملي Practical Test خصوصًا للعمليات الحرجة – تسجيل النتيجة.
- تحديث التدريب بعد أي تغيير في SOP .

# مراجعات التدقيق Audits

أهمية مراجعات التدقيق الدورية؟

لكي نضمن إن التغييرات والتحسينات التي تم عملها فعلاً مستمرة، وإن الناس تُطبق SOPs و خطة التحكم و Poka-Yoke، كما تساعد المراجعات على اكتشاف أي تراجع أو انحراف مبكراً قبل ما يسبب مشاكل في Quality، Safety، أو Cost .

أنواع التدقيق الي ممكن تعملها

- تدقيق داخلي Internal / First-party فريق الجودة/التحسين يفحص عمليات المصنع/القسم.
- تدقيق مورد Second-party أنت تدقق مورد أو شريك تجاري.
- تدقيق خارجي / شهادة Third-party جهات منح الشهادة مثل ISO أو مفتش خارجي.
- تدقيق عملياتي / فني Process Audit تركيز على خطوة عملية محددة (مثلاً تعبئة).
- تدقيق نظامي System Audit تركيز على النظام الإداري (مثل نظام إدارة الجودة).
- تدقيق متابعة Follow-up Audit للتأكد من تنفيذ CAPA بعد تدقيق سابق.

# مراجعات التدقيق Audits

دورة حياة أي تدقيق (خطوات عملية)

1. تخطيط Audit Plan: تحديد النطاق، الأهداف، المعايير، الفريق، التردد والتواريخ.
2. إعداد قائمة تدقيق Checklist عناصر مرجعية مرتبطة بالSOPs، Control Plan، FMEA، مؤشرات KPI.
3. الإخطار Notification إعلام القسم بموعد التدقيق + ما المطلوب من سجلات.
4. اجتماع الافتتاح Opening meeting توضيح الهدف، النطاق، طريقة العمل، ومن سيقابل الفريق.
5. تنفيذ التدقيق Fieldwork جمع الأدلة — مشاهدة عملية Gemba مقابلات، مراجعة سجلات، فحص معايير، أخذ عينات.
6. تسجيل الملاحظات والأدلة: صور، نسخ من السجلات، لقطات شاشة للDashboard.
7. اجتماع الإغلاق Closing meeting عرض النتائج الأولية، الملاحظات، وتصنيف المخالفات.
8. تقرير التدقيق Audit Report مُفصل، يتضمن النتائج، التصنيفات، توصيات وطلبات CAPA.
9. خطة الإجراءات التصحيحية والوقائية CAPA تحديد سبب جذري، إجراءات، مالك، موعد التنفيذ والتحقق.
10. متابعة والتحقق Verification تدقيق متابعة للتأكد من فاعلية الإجراءات.
11. إغلاق NC وتحديث الوثائق: تحديث SOP/FMEA/Control Plan لو لزم.

# مراجعات التدقيق Audits

Checklist عناصر يجب أن تكون فيها

كل بند في checklist يشمل: البند — المعيار المرجعي SOP/Spec دليل الإثبات المطلوب — تقييم  
Observation / NC Compliant / مستوى خطورة Minor/Major/Critical تعليق.

منهجية التعامل مع CAPA — NC خطوات عملية

- احتواء فوري Containment عزل المنتج المتأثر، إيقاف تشغيل، إعلام المسؤولين.
- التوثيق: فتح تقرير NC يتضمن الأدلة والتأثير والمالكين.
- تحليل السبب الجذري RCA 5 Whys أو Fishbone أو تحليلات أعمق
- اقتراح إجراءات تصحيحية/وقائية Corrective & Preventive Actions محددة، قابلة للقياس، مع مالك وتاريخ تنفيذ.
- تنفيذ الإجراءات: تنفيذ، تسجيل الأدلة (صور، تسجيلات، تعديل SOP )
- التحقق من الفعالية: إعادة قياسات/عينات/تدقيق متابعة (عادة خلال 30-90 يوم).
- إغلاق NC وتحديث الوثائق: لو الفعالية مثبتة. إن لم تكن فعالة يُعاد RCA وتعديل الخطة.

# مراجعات التدقيق Audits

- متى تعمل مراجعات دورية؟ (تردد مقترح)
- عمليات حرجة/سلامة: يومي/أسبوعي.
- خطوط إنتاج/عمليات رئيسية: أسبوعي أو شهري.
- SOPs و Document control: مراجعة سنوية أو بعد أي تغيير كبير.
- الموردین: نصف سنوي/سنوي حسب تقييم المخاطر.
- استخدم نهج risk-based: كلما زاد الخطر زادت وتيرة المراجعة.
- مؤشرات أداء للتدقيق KPIs
- نسبة الالتزام % Audit Compliance
- معدل NCs لكل تدقيق
- نسبة إغلاق CAPA في الوقت المحدد (%)
- متوسط وقت الإغلاق days
- عدد الـ Follow-up audits اللازمة
- نسبة إعادة تكرار نفس NC بعد 6 أشهر

# مراجعات التدقيق Audits

## نصائح تنفيذية لتدقيق فعال

- ابدأ دائماً بالجولة العملية Gemba شوف العملية على الأرض.
- اعتمد على الأدلة وليس على الآراء (صور ونسخ توثيق).
- استخدم لغة بناءة في التقرير: "لو عملت كذا ممكن يتحسن" بدل "ده غلط".
- اجعل التدقيق فرصة للتعلم والتحسين وليس للمعاقبة — ذلك يساعد على التزام الموظفين.
- اختتم بخطة متابعة واضحة: من، ماذا، متى، كيف سيتحقق.



# مؤشرات الأداء

## KPIs / dashboard

KPIs (Key Performance Indicators)

التعريف:

هي مقاييس كمية أو نوعية تُحدد مدى نجاح عملية أو قسم أو مؤسسة في تحقيق أهدافها.  
هي بوصلة الأداء التي توضح لك هل نسير بشكل صحيح أم لا؟  
مواصفات الـ KPI الجيد:

SMART:

- S محدد Specific
- M قابل للقياس Measurable
- A قابل للتحقيق Achievable
- R مرتبط بالهدف Relevant
- T محدد بالزمن Time-bound

# مؤشرات الأداء

## KPIs / dashboard

أمثلة عملية على KPIs حسب المجال:

في التصنيع:

• OEE الكفاءة الكلية للمعدات = Availability × Performance × Quality

• معدل العيوب % Defect Rate

• زمن التوقف Downtime hours

• معدل الإنتاجية Units/Hour

# مؤشرات الأداء

## KPIs / dashboard

في الصناعات الغذائية:

- مطابقة المنتج للمواصفات Yield %
- زمن دورة الإنتاج Cycle time
- شكاوى العملاء/مليون وحدة
- نتائج اختبارات السلامة Micro pass rate %

في الرعاية الصحية:

- وقت الانتظار Waiting Time
- معدل الأخطاء الطبية/الإجراءات
- معدل رضا المرضى Patient Satisfaction %
- معدل العدوى المكتسبة بالمستشفى %

# لوحة المتابعة Dashboard

التعريف:

هي أداة عرض مرئية Visual Tool تجمع الـ KPIs في مكان واحد شاشة أو تقرير تفاعلي بحيث تعطي صورة لحظية عن الأداء.

مميزات Dashboard :

- سهولة الفهم: تعرض المؤشرات برسوم بيانية وألوان.
- السرعة: تساعدك في أخذ قرار في ثواني.
- المتابعة اللحظية: Real-time على شاشات المصنع.
- تخصيص: كل قسم له Dashboard مختلف (الإنتاج، الجودة، المالية)

أدوات تصميم Dashboards :

- Excel / Power BI / Tableau / Google Data Studio .
- يمكن أيضاً SCADA أو ERP Systems في المصانع تعرض Dashboards مباشرة على الشاشات.

# لوحة المتابعة Dashboard

خطوات بناء نظام KPIs Dashboard + فعال

1. حدد الأهداف الاستراتيجية (مثال: تحسين الجودة، تقليل التكاليف).
2. اختر KPIs مناسبة ومربوطة بالهدف (مش مجرد أرقام).
3. حدد Target / Benchmark (مثال:  $\geq 1\%$  عيوب).
4. جمع البيانات آليًا قدر الإمكان Sensors, ERP, QC logs
5. اعرضها في Dashboard بسيط (ألوان واضحة: أخضر=OK، أصفر=مراقبة، أحمر=خطر).
6. اعمل مراجعة دورية للـ KPIs يومي/أسبوعي/شهري.
7. اربطها بـ Action Plan — أي مؤشر أحمر = فيه إجراء لازم يتعمل.

# لوحة المتابعة Dashboard

## نصائح عملية:

- في ال KPIs ركّز على 5-10 مؤشرات حرجية.
- خليك بصري Graphs/Icons أكثر من جداول نصية.
- لازم Dashboard يتحدث تلقائي أو بسرعة ( Real-time أفضل).
- اعمل نسخ مختلفة: Dashboard للإدارة العليا (استراتيجي) + Dashboard للمشرفين (تشغيلي).
- اربط KPIs بمكافآت أو إنذارات لكي لا يكون لها تأثير مباشر.



## المحاضرة الثالثة Lecture 3


# قياس مركزية البيانات والتشتت

## Measures of Central Tendency and Variability

لنأخذ البيانات الموضحة في الجدول المرفق والتي تمثل قياسات أقطار ناتجة عن عملية حفر.

المطلوب هو :

- حساب مقاييس النزعة المركزية الثلاثة: المتوسط الحسابي، الوسيط، والمنوال، والانحراف المعياري
- ارسم منحنى الخاص بالتوزيع الطبيعي، مع توضيح قيم كلٍّ من الالتواء والتفرطح، وبيان ما إذا كانت هذه البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

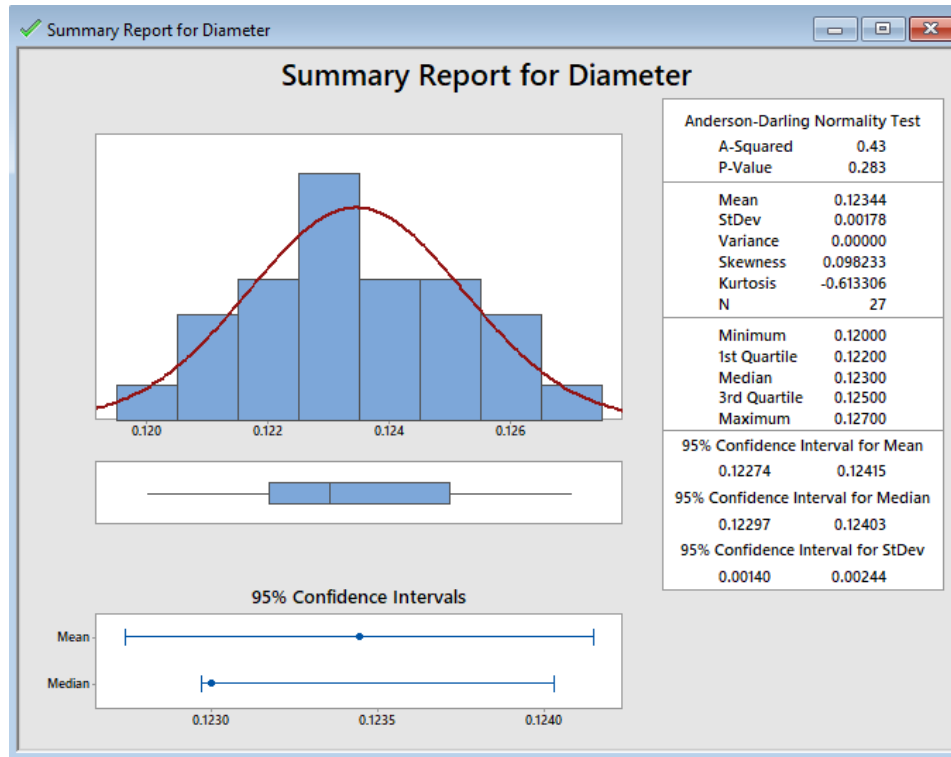

# تفسيرات Explanations

## • التفريط Kurtosis

يقيس التفريط مدى حدة القمة أو تسطح التوزيع الإحصائي للبيانات. عند تمثيل البيانات في مدرج تكراري Histogram، فإن التوزيع قد يظهر أكثر حدة (قمة مرتفعة وحادة) أو أكثر تسطحًا مقارنة بالتوزيع الطبيعي. ويُعد التوزيع الطبيعي هو خط الأساس للمقارنة، حيث تكون قيمة التفريط له تساوي صفرًا عند استخدام التفريط المعدّل Excess Kurtosis. القيم الموجبة تشير إلى توزيع أكثر حدة وتركيزًا حول المتوسط، بينما القيم السالبة تشير إلى توزيع أكثر تسطحًا وانتشارًا. وبسبب تعقيد معادلة حسابه، يُفضل استخدام برامج إحصائية أو جداول بيانات لحسابه.

# تفسيرات Explanations


## • الالتواء Skewness

يقيس الالتواء مدى عدم تماثل التوزيع حول المتوسط الحسابي. يمكن أن تكون قيمة الالتواء سالبة أو موجبة أو صفرًا.


عند رسم البيانات في مدرج تكراري:  
الالتواء السالب يظهر بذيل ممتد ناحية اليسار.  
الالتواء الموجب يظهر بذيل ممتد ناحية اليمين.  
القيمة الصفرية تعني توزيعًا متماثلًا.

# تفسيرات


## Explanations

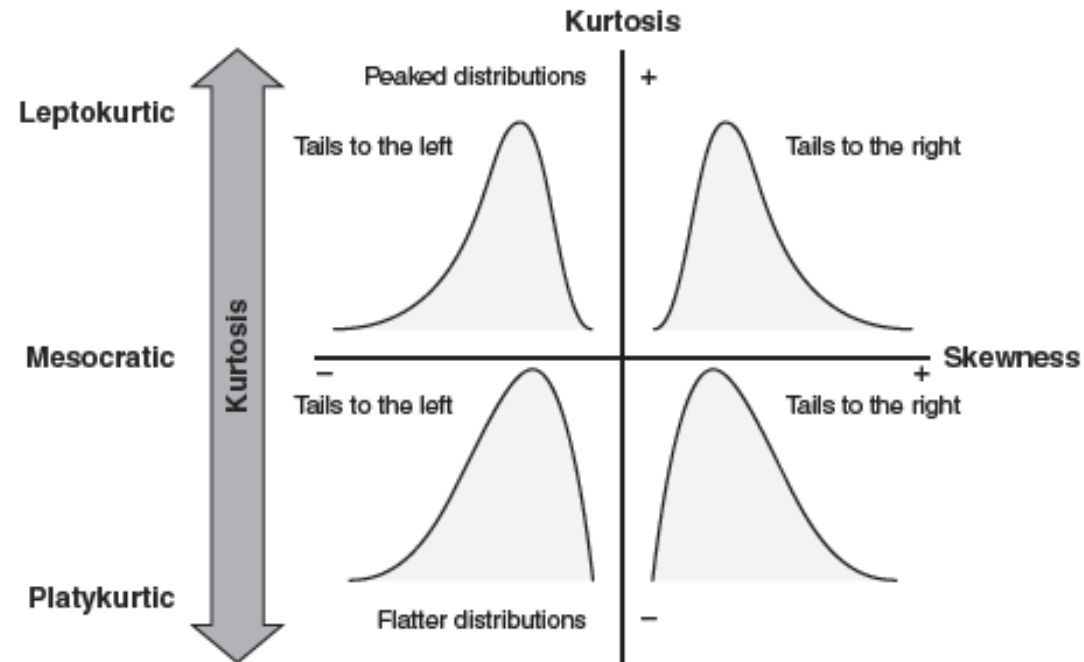

# المدرج التكراري Histogram

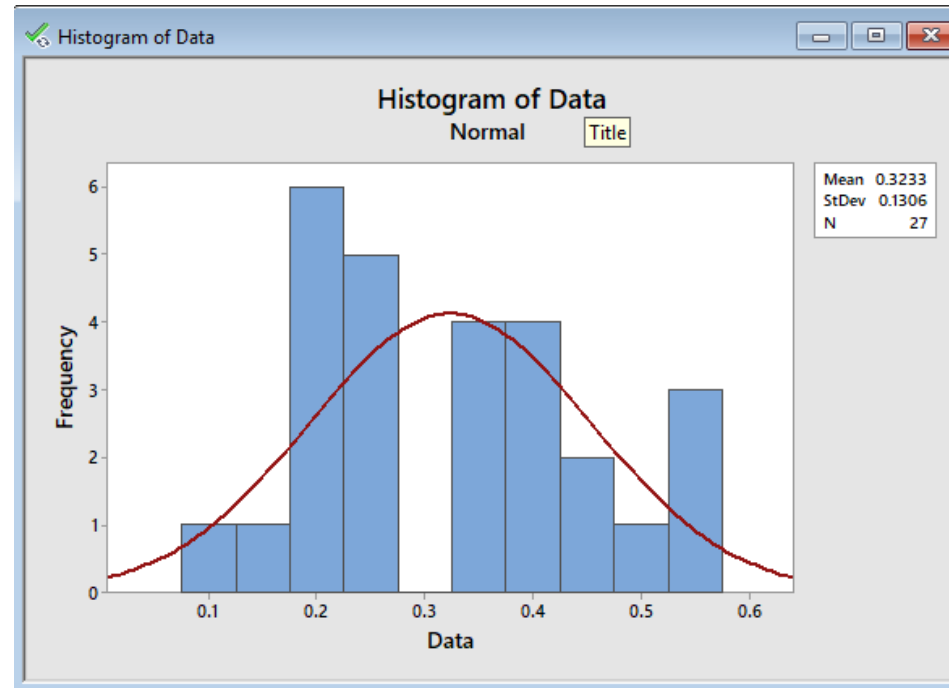


# مخطط الصندوق Box Plot

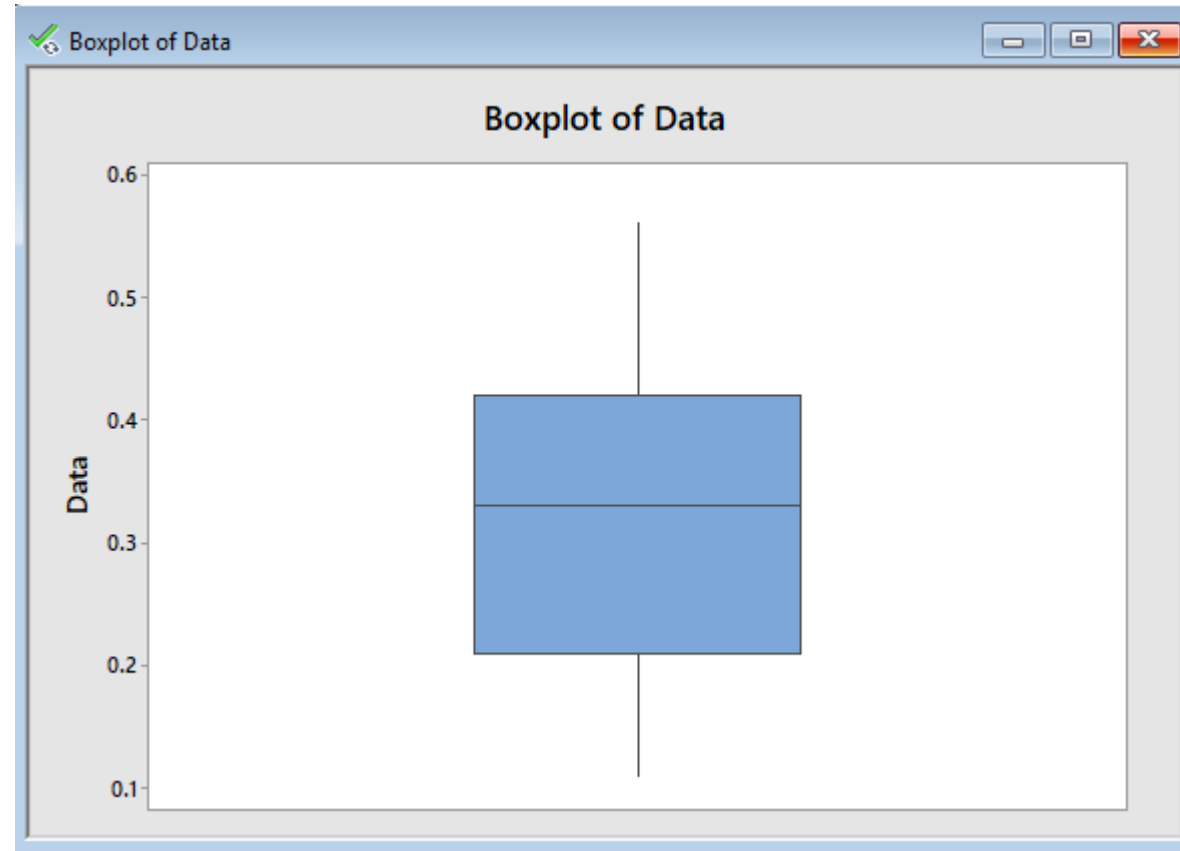

# المخطط النقطي

## Dot Plot

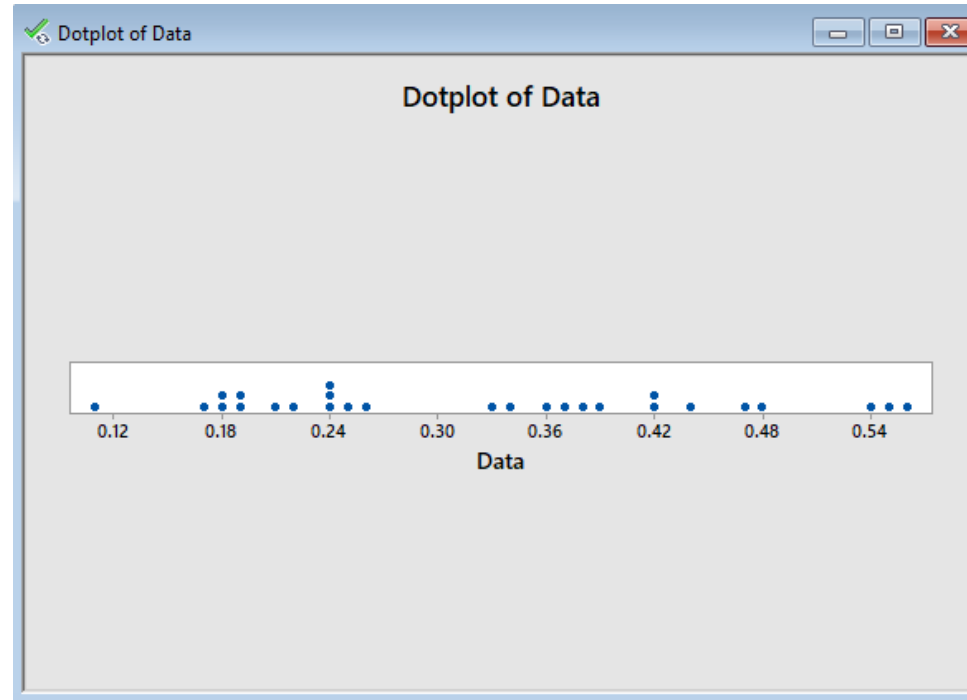

# مخطط الساق والأوراق

## Stem-and-Leaf Diagram

### Stem-and-Leaf Display: Data

Stem-and-leaf of Data N = 27  
Leaf Unit = 0.010

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| 1   | 1 | 1     |
| 6   | 1 | 78899 |
| 11  | 2 | 12444 |
| 13  | 2 | 56    |
| (2) | 3 | 34    |
| 12  | 3 | 6789  |
| 8   | 4 | 224   |
| 5   | 4 | 78    |
| 3   | 5 | 4     |
| 2   | 5 | 56    |

# مقارنة التباين

## Comparison of Variance

### مخطط الصندوق والشعيرات

تتميز مصبوبات الفولاذ المقاوم للصدأ بتفاوت دقيق في القطر الداخلي المُشكَّل، مما يُسبب مشاكل، وقد استمع فريق الجودة إلى عدد من الحلول المقترحة.

يعتقد البعض أن المشكلة ناتجة عن عدم استدارة طفيفة في المقطع العرضي للمصبوبة، ويرى آخرون وجود تدرج، بينما يُصرّ فريق ثالث على أن المشكلة تكمن في التباين الكبير بين القطع.


### السؤال هو:

أي نوع من التباين يُسبب أكبر قدر من المشاكل؟  
قرر الفريق قياس القطر الداخلي عند ثلاث زوايا (الساعة 12، الساعة 2، والساعة 4) في ثلاثة مواقع على طول التجويف (الأعلى، والوسط، والأسفل) لخمس قطع.

# مقارنة التباين

## Comparison of Variance

عند فحص الشكل نلاحظ أن التباين داخل القطعة الواحدة صغير جدًا.

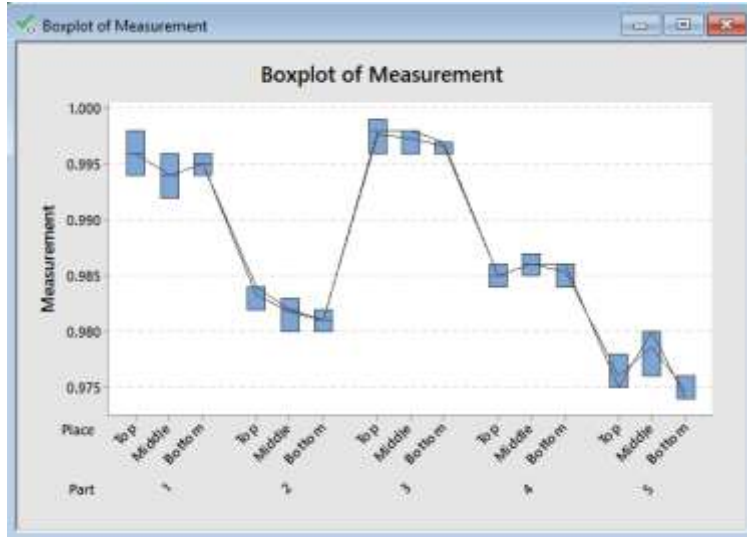

مع ذلك، فإن التباين بين القطع ملحوظ للغاية، لتسهيل الرؤية، تم توصيل القياسات داخل الجزء الواحد وبين الأجزاء المختلفة بخط توصيل متوسط.

يساعد هذا الخط على إبراز نوعي التباين المختلفين، والآن بعد أن أكد الشكل أن المشكلة تكمن في التباين بين الأجزاء، لم يعد الفريق في حيرة من أمره، فهو يعرف ماهية المشكلة ويمكنه الآن اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب.

# مخطط التشتت

## Scatter Diagram

مثال تطبيقي لتحليل العلاقة بين المتغيرات وجودة المنتج  
افترض أن ماكينة حقن بلاستيك Injection Molding تنتج أجزاءً تعاني من عيوب سطحية Pitting

تم اقتراح عدد من الأسباب المحتملة للمشكلة، وهي:

ضغط القالب Mold Pressure

درجة حرارة سائل التبريد Coolant Temperature


زمن تبريد القالب Mold Cooldown Time

زمن الكبس أو الإغلاق Mold Squeeze Time

لتحليل المشكلة، تم جمع بيانات من 10 دفعات إنتاج، حيث تم تسجيل قيم كل متغير من المتغيرات السابقة، بالإضافة إلى تقييم جودة التشطيب السطحي لكل دفعة.

# مخطط التشتت

## Scatter Diagram

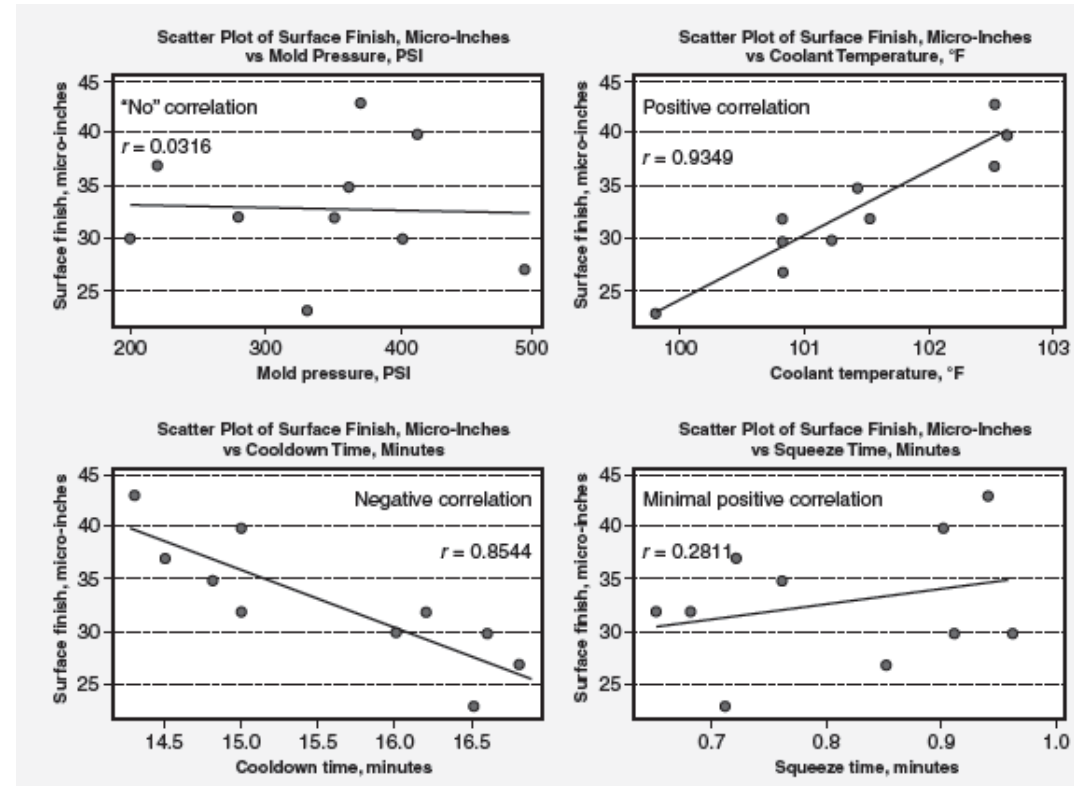

# مخطط الساق والأوراق Stem-and-Leaf Diagram

مثال: إنشاء مخطط الساق والأوراق Stem-and-Leaf Diagram باستخدام البيانات الواردة في الجدول (17.10)، نريد إنشاء مخطط ساق وأوراق لعرض توزيع القيم بطريقة منظمة وسهلة القراءة.

في هذا المثال تم استخدام برنامج Minitab لتنفيذ التحليل، مع تحديد:

- الساق Stem = الرقم في المنزلة العشرية الأولى
- الورقة Leaf = الرقم في المنزلة العشرية الثانية


# نظام تحليل القياس MSA

## Measurement System Analysis

- دراسة Gage R&R هي منهجية لتقييم كفاءة نظام القياس من حيث التكرارية Repeatability وإعادة الإنتاج Reproducibility لإجرائها، نختار 10 أجزاء مختلفة ونُرقّمها من 1 إلى 10 مع إخفاء الأرقام عن المُقيّمين، ثم نضع عشوائيًا على سطح العمل.
- يقوم ثلاثة مُقيّمين بقياس البعد المحدد لكل جزء ثلاث مرات (3 جولات قياس)، مع إعادة ترتيب الأجزاء عشوائيًا قبل كل جولة لتقليل التحيز.
- تُسجل جميع القراءات في نموذج مخصص لجمع البيانات.
- بعد اكتمال القياسات، يتم حساب المتوسط والمدى لكل مُقيّم ولكل جزء، ثم حساب المتوسطات العامة ومتوسطات المدى وفق معادلات الدراسة.
- من خلال هذه الحسابات يتم تحديد نسبة مساهمة نظام القياس في التباين الكلي، وتقييم ما إذا كان نظام القياس مقبولًا للاعتماد عليه في اتخاذ القرار أم يحتاج إلى تحسين.

# نظام تحليل القياس MSA

## Measurement System Analysis

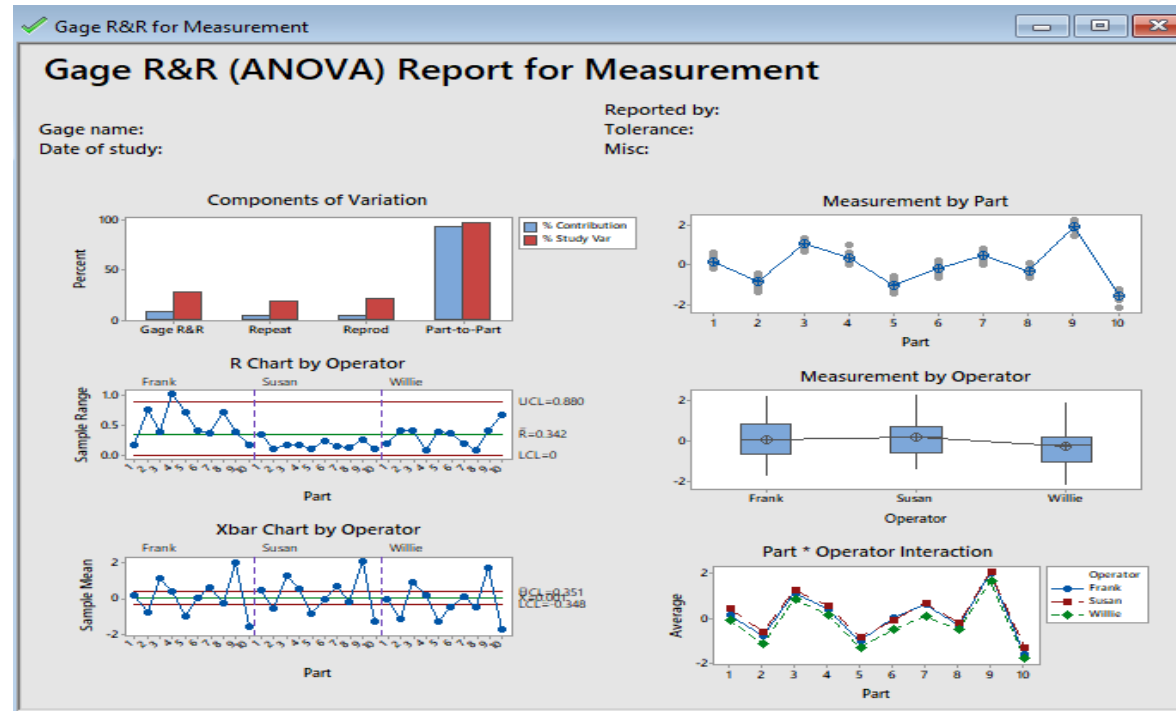


# قدرة العملية Process Capability

مثال عملي على مؤشرات قدرة العملية

- المعطيات: البيانات في الجدول المرفق مأخوذة من مخطط تحكم لقياس قطر كابل.
- المواصفات: الحد الأدنى = 0.5، الحد الأقصى = 0.6، القيمة المستهدفة = 0.55.
- المطلوب: حساب مؤشرات قدرة العملية

# قدرة العملية

## Process Capability

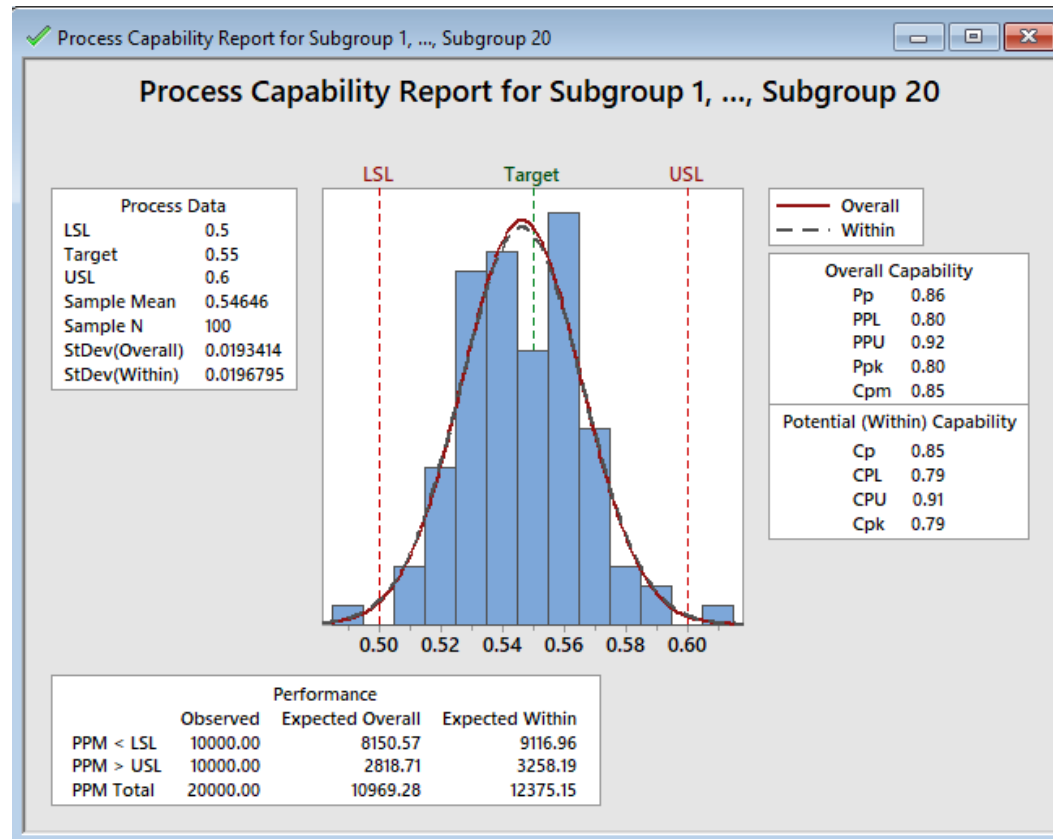

# قدرة العملية للبيانات غير الطبيعية

## Process Capability Analysis for Non-Normal Data

مثال على تحليل توزيع البيانات غير الطبيعية


المصدر: Bower (2001)

البيانات: بيانات درجات الحرارة التحليل الأولي:

- مخطط الاحتمالية الطبيعي يظهر أن البيانات غير طبيعية.
- Anderson-Darling = 1.347 ،  $p\text{-value} < 0.005$  رفض الفرضية الطبيعية.
- الحد الأدنى للمواصفة = 1.

# قدرة العملية للبيانات غير الطبيعية

## Process Capability Analysis for Non-Normal Data

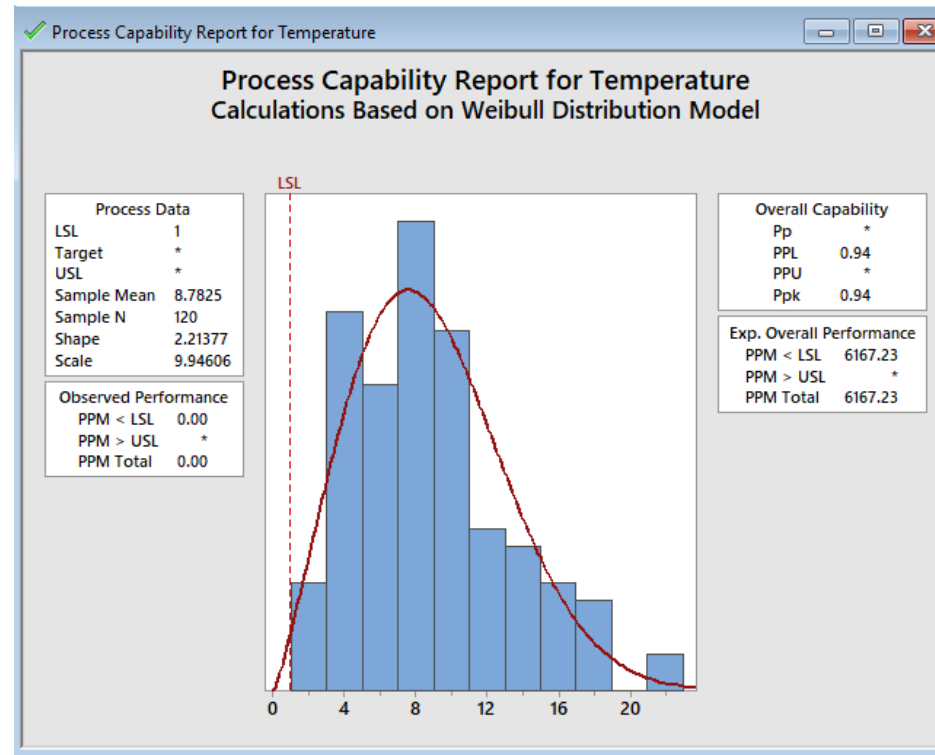

# الارتباط Correlation

Compute the correlation coefficient from the data given in the first two columns of Table 20.1.

**Table 20.1** Data for Example 20.1.

|       | $x$ | $y$ | $x^2$ | $xy$ | $y^2$ |
|-------|-----|-----|-------|------|-------|
|       | 10  | 2   | 100   | 20   | 4     |
|       | 15  | 3   | 225   | 45   | 9     |
|       | 20  | 5   | 400   | 100  | 25    |
|       | 15  | 4   | 225   | 60   | 16    |
| Total | 60  | 14  | 950   | 225  | 54    |

# الانحدار Regression

شركة توزيع تريد معرفة العوامل التي تؤثر على زمن تسليم الطلب (بالدقائق).  
تعتقد الإدارة أن الزمن يتأثر بـ:

1. المسافة (كم)

2. عدد الطلبات في السيارة

3. خبرة السائق (سنوات)

نريد معرفة:

• أي العوامل مؤثرة فعلاً؟

• كيف تؤثر؟

• هل يمكن بناء نموذج للتنبؤ بزمن التسليم؟

# الانحدار Regression

نموذج الانحدار الخطي المتعدد

نموذجنا سيكون بالشكل:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

بعد التحليل مثلاً باستخدام Minitab أو Excel، حصلنا على النموذج التالي:

$$Delivery\ Time = 5 + 3.2(Distance) + 4.5(Orders) - 1.8(Experience)$$

# الانحدار Regression

تفسير المعاملات

1. مسافة  $\beta_1 = 3.2$

كل زيادة 1 كم → تزيد مدة التسليم بمقدار 3.2 دقيقة

✓ عامل مؤثر إيجابي

2. عدد الطلبات  $\beta_2 = 4.5$

كل طلب إضافي → يزيد زمن التسليم 4.5 دقيقة

✓ تأثير قوي جدًا

3. خبرة السائق  $\beta_3 = -1.8$

كل سنة خبرة إضافية → تقلل زمن التسليم 1.8 دقيقة

✓ تأثير عكسي (الخبرة تحسن الأداء)

# الانحدار Regression

جودة النموذج

افتراض أن:

$$R^2 = 0.92$$

→ النموذج يفسر 92% من التغير في زمن التسليم  
(نموذج قوي جدًا)

جميع  $p\text{-values} < 0.05$

→ كل المتغيرات مؤثرة إحصائيًا

# الانحدار Regression

مثال تنبؤ عملي  
لو:

المسافة = 10 كم

عدد الطلبات = 5

الخبرة = 6 سنوات

$$Y = 5 + (3.2 \times 10) + (4.5 \times 5) - (1.8 \times 6)$$

$$Y = 5 + 32 + 22.5 - 10.8 = 48.7 \text{ دقيقة تقريبًا}$$

# الانحدار Regression

## الاستنتاج النهائي

- زمن التسليم يتأثر بثلاثة عوامل رئيسية.
- عدد الطلبات هو العامل الأقوى تأثيرًا.
- زيادة خبرة السائق تقلل زمن التسليم.

النموذج يفسر نسبة كبيرة من التغير (  $R^2$  عالي).

يمكن استخدام النموذج في:

- تخطيط المسارات
- توزيع السائقين حسب الخبرة
- تحسين زمن التسليم

# التصميم التجريبي الكامل Full Factorial Design

لديك تجربة  $2^2$  Full Factorial Design بعاملين:

العامل الأول: Acidity الحموضة – مستويين Low / High

العامل الثاني: Bromine البروم – مستويين Low / High

عدد التكرارات: 3

إجمالي المشاهدات  $= 3 \times 2 \times 2 = 12$  تجربة

المتغير التابع: انبعاثات أكسيد النيتروجين  $\text{NO}_x$

الهدف

تحديد:

- هل الحموضة تؤثر على  $\text{NO}_x$ ؟
- هل البروم يؤثر؟
- هل هناك Interaction بينهما؟
- عند مستوى معنوية  $\alpha = 0.05$

# التصميم التجريبي الكامل Full Factorial Design

نوع التحليل

Two-Factor Factorial Design

وفي Minitab تم استخدام:

General Linear Model (GLM)

لأنه يعطي مرونة أكبر في تحليل تصميمات DOE.

# التصميم التجريبي الكامل Full Factorial Design

الفرضيات الإحصائية

لكل عامل:

للمموضه:

H0: لا يوجد تأثير للمموضه على NOx

H1: يوجد تأثير

للبروم:

H0: لا يوجد تأثير للبروم

H1: يوجد تأثير

للتفاعل:

H0: لا يوجد Interaction بين المموضه والبروم

H1: يوجد Interaction

# التصميم التجريبي الكامل Full Factorial Design

نتائج التحليل (حسب الوصف المعطى)

من جدول المصدر Source Table في نافذة ال Session:

p-value للحموضة  $< 0.05$

p-value للبروم  $< 0.05$

p-value للتفاعل  $< 0.05$

✓ القرار الإحصائي  $\alpha = 0.05$

بما أن جميع p-values أكبر من 0.05:

✓ نفشل في رفض الفرض الصفري لكل العوامل

✓ لا يوجد تأثير معنوي للحموضة

✓ لا يوجد تأثير معنوي للبروم

✓ لا يوجد Interaction معنوي

# التصميم التجريبي الكامل Full Factorial Design

## تفسير Pareto Chart

مخطط باريتو يعرض حجم التأثيرات  
ولا يوجد أي تأثير يتجاوز خط الدلالة الإحصائية  
حتى لو ظهر Interaction على الرسم

→ المرجع الأساسي دائمًا هو Source Table في Session Window  
⚠ القاعدة المهمة:

عند وجود تعارض بين الرسوم والجدول، نعتمد على جدول ANOVA

# التصميم التجريبي الكامل Full Factorial Design

## الاستنتاج النهائي

عند مستوى معنوية 0.05:

- لا توجد أدلة إحصائية على أن الحموضة تؤثر على انبعاثات NOx
- لا توجد أدلة إحصائية على أن البروم يؤثر
- لا يوجد تأثير تفاعلي بينهما
- أي اختلافات ملاحظة تعود إلى الخطأ التجريبي Experimental Error

## المعنى العملي

داخل نطاق المستويات المختبرة:

- تغيير الحموضة أو البروم لن يؤدي إلى تغيير معنوي في انبعاثات NOx
- لا يوجد سبب لتعديل هذه العوامل إذا كان الهدف تقليل NOx

# مخطط التحكم Control Chart

مثال تطبيقي:

إعداد خرائط التحكم  $\bar{X}$  و R  
وصف العملية

تم جمع البيانات من عملية Face-and-Plunge على مخرطة Lathe  
القياس محل الدراسة هو القطر الداخلي للمجرى Groove ID  
المواصفة المطلوبة:

$$7.125 \pm 0.010$$

◆ تم قياس 4 قطع كل ساعة حجم العينة  $n = 4$

◆ البيانات مُدرجة في الجدول المرجعي.

المطلوب:

تحديد خطوط المركز Centerlines و حدود التحكم Control Limits لكل من:

خريطة المتوسطات  $\bar{X}$  Chart

خريطة المدى R Chart

# مخطط التحكم Control Chart

مثال تطبيقي:

إعداد خرائط التحكم  $\bar{X}$  و  $s$

وصف الحالة:

باستخدام نفس بيانات الجدول السابق (  $n = 4$  لكل مجموعة )،

سنقوم بإنشاء:

خريطة المتوسطات  $\bar{X}$  Chart

خريطة الانحراف المعياري  $s$  Chart

بدلاً من استخدام المدى  $R$ ، هنا نستخدم الانحراف المعياري داخل المجموعة  $s$



# مخطط التحكم Control Chart

مثال إنشاء خريطة XmR (Individuals & Moving Range)  
وصف الحالة

باستخدام البيانات الواردة في الجدول المرجعي،  
المطلوب إنشاء:

خريطة القيم الفردية (Individuals Chart) X

خريطة المدى المتحرك (Moving Range Chart) mR

يُستخدم هذا النوع من الخرائط عندما يكون:

حجم العينة = 1 لكل فترة زمنية

لا توجد مجموعات فرعية Subgroups

# مخطط التحكم Control Chart

مثال : إنشاء خريطة النسبة المعيبة p-Chart  
وصف الحالة:

تم إجراء اختبار للكشف عن وجود عامل Rh في 13 عينة من الدم المتبرع به.  
النتائج موضحة في الجدول المرجعي.

المطلوب:  
إنشاء خريطة (p-Chart) لمتابعة نسبة النتائج الإيجابية.

# مخطط التحكم Control Chart

مثال: إنشاء خريطة عدد الوحدات المعيبة np-Chart

وصف الحالة

يتم اختيار عبوات تحتوي على 1000 لمبة كهربائية عشوائيًا، ويتم اختبار جميع اللمبات داخل كل عبوة. البيانات الموضحة في الجدول تمثل عدد اللمبات المعيبة في كل عبوة.

المطلوب:

إنشاء خريطة np لمتابعة عدد اللمبات المعيبة

# مخطط التحكم Control Chart

مثال : إنشاء خريطة عدد العيوب c-Chart  
وصف الحالة

يتم فحص ألواح زجاج Panes of Glass للكشف عن العيوب مثل:  
فقاعات Bubbles

خدوش Scratches

كسور/تشققات Chips

شوائب Inclusions

تموجات Waves

انخفاضات Dips

عدد العيوب في كل لوح مسجل في الجدول.  
المطلوب: إنشاء خريطة c لمتابعة عدد العيوب.

مثال : إنشاء خريطة عدد العيوب U-Chart

# ملخص الكورس Course Recap

بنهاية هذا الكورس سيكون الدارس قادراً على :

1. فهم مبادئ ستة سيجما ومنهجية DMAIC بشكل متكامل.
2. استخدام الأدوات الإحصائية لتحليل البيانات واتخاذ القرارات المبنية على الحقائق.
3. تطبيق أدوات التحسين مثل DOE، 5S، 7 Waste، Kanban، Poka Yoke، OEE في بيئة العمل.
4. إعداد وتنفيذ مشروعات تحسين حقيقية تحقق وفورات وتقليل للهدر والأخطاء.
5. بناء خرائط العمليات، خطط التحكم، و SOPs لضمان استدامة النتائج.
6. قيادة فرق عمل صغيرة في مشروعات تحسين باستخدام منهجية علمية.
7. قياس وتتبع الأداء باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs ولوحات المتابعة Dashboards
8. الاستعداد للحصول على شهادة Six Sigma Green Belt المعتمدة.

شكراً لكم