

تصميم التجارب هو أسلوب إحصائي منظم يهدف DOE تعريف على مخرجات (Factors) إلى دراسة تأثير عدة عوامل (Responses) العملية.

يستند على:

- معرفة العوامل المهمة
- تحديد التفاعلات بين العوامل
- تحسين العملية للحصول على أفضل النتائج

DOE أهمية

يقلل عدد التجارب المطلوبة بدل التجارب العشوائية وفوق وتكلفة

يوضح نتائج كل عمل بسهولة والتفاعلات بينهم

Six ضمن منهجية Improve أداة أساسية في مرحلة التحسين Sigma .

المتغيرات المدخلة (مثلاً: درجة الحرارة، العوامل (Factors) الزمن الخلط نوع المادة)

القيم المختلفة للعوامل (مثلاً: حرارة : المستويات (Levels) 60 أو 80)

النتيجة التي نقيسها (مثلاً: قوة : (Response) الاستجابة)

إعادة التجربة لتقليل الخطأ : (Replication) التكرار

ترتيب التجارب بشكل : (Randomization) العشوائية

عشوائي لتقليل التحيز

DOE أنواع

تغير One-Factor-at-a-Time تصميم العامل الواحد

عامل واحد فقط – محدود

تجرب كل التراكيب الممكنة Full Factorial التصميم الكامل للعوامل والمستويات

تجربة جزء من التراكيب لتقليل التكلفة Fractional Factorial التصميم الجزئي

Response Surface تصميم الأسطحية السطحية

تحديد القيم المثلى للعوامل RSM – Methodology

Lean Manufacturing: واحدة من أهم أدوات التحسين

Workplace: الهدف بشكل أساسي في تنظيم

Waste: تقليل Efficiency

Environment: بشكل عام تعود أصول هذه المنهجية إلى

بالغة اليابانية، كما تم S اليابان، حيث تبدأ كل مرحلة بحرف

ترجمتها لاحقاً إلى اللغة الإنجليزية مع الحفاظ على نفس الحرف

تصنيف / Sort – فرز Seiri

ترتيب / Set in Order – تنظيم Seiton

تنظيف / Shine – تنظيف Seiso

توحيد / Standardize – توحيد Seiketsu

الصيانة / Sustain – الانضباط Shitsuke

معنى كلمة كانبان

باليابانية معناها بطاقة إشارة أو لوحة "Kanban" كلمة

مترجمة للفكرة الأساسية: نظم بصري لإدارة تدفق العمل والإنتاج

بحيث يوضح

ما المطلوب؟

متى؟

وبأي كمية؟

الهدف من كانبان

Overproduction تقليل المخزون الزائد

Continuous Flow ضمان التدفق المستمر للإنتاج

تحسين التواصل بين الأقسام

الكشف السريع عن الاختناقات والمشاكل

مبدأ عمل كانبان

يتم الإنتاج فقط بناء على طلب العميل أو Pull System سحب

المرحلة التالية، وأمين مجرد دفع الإنتاج بدون حاجة فعلية

إشارات بصرية بكل بطاقة أو إشارة تمثل أمر إنتاج أو طلب مواد.

عند انتهاء البطاقة، هذا يعني الحاجة إلى إعادة تعبئة أو إنتاج جديد

يتم تحديده لتجنب التراكم WIP تحديد الحد الأقصى للعمل الجاري

أو حدوث اختناقات في الإنتاج

أدوات كانبان

مكتوب عليها بيانات مثل (الكمية، Kanban Cards البطاقات

نوع المنتج، المورد، المرحلة التالية)

To Do – مضمومة لأربعة Kanban Board لوحة كانبان

أو حسب خطوات العملية Doing – Done

كل بطاقة تمثل مهمة أو طلب

بتمركز البطاقة حسب التقدم

كلمة Poka-Yoke

بالياباني

خطأ أو غلطة غير متعمدة

Poka Yoke

المعنى: منع الأخطاء قبل حدوثها أو اكتشافها فوراً

منع حدوث الأخطاء البشرية في العملية الإنتاجية

Zero Defect "جمل العملية خطأ صفر

Rework تقليل تكلفة الفحص وإعادة التشغيل

رفع رضا العميل بعودة لثبات

فكرته الأساسية: تصميم العملية أو الآداة بحيث تمنع حدوث الخطأ

أو تكشفه مباشرة

Poka-Yoke: أسباب

تصميم العملية بحيث يستحيل حدوث الخطأ Prevention المنع

يركب بطريقة واحدة فقط HID/ID أو كل USB مثال: الفلاشة

ولا يمكن تركيبه بشكل خاطئ

النظام يكشف الخطأ أو حدوثه ويمنع العملDetection الكشف

مثال: عند فتح باب الغسالة أثناء التشغيل، تتوقف الماكينة أو يصدر إنذار

البطاقة منع الخطأ بالتصميم (مثل الفلاشة) Poka-Yoke أنواع

تنبيه العميل Warning التحذير Physical الفيزيائية

(جرس، ضوء، إنذار)

Checklists – خطوات مجزئة الإجرائية

Software prompts

I-MR (Individuals & Moving Range Chart) مخطط

يجمع بين I-MR مخطط

Individuals Chart – I Chart

Moving Range Chart – MR Chart

Individuals (I Chart): استخدام مخطط

Special Causes بالكشف عن الأسباب الخاصة للتيارين

وذلك عندما يكون حجم العينة = 1 (قياس واحد في كل مرة)

بما: I MR و 1 أهمية استخدام

عرض المخططين معاً يسمح متابعة

مستوى العملية وتباين العملية في نفس الوقت

مما يوفر حساسية أعلى في التحليل ويسد بشكل أفضل على

الكشف الأسباب الخاصة للتيارين

Moving – Individuals – Moving Range Chart مخطط

والمخطط يتم رسم مخطط القيم الفردية

بالمستخدم Moving Range Chart المدى المتحرك

كشلال pH قياس الرقم الهيدروجيني

Normal Distribution

يجب أن تتبع البيانات التوزيع الطبيعي

في حالة عدم اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي، يمكن حساب المتوسط

لكل 5 قراءات متتالية، ثم استخدام هذه المتوسطات في التحليل

I-MR. لا يُفضل عدم استخدام أكثر من 100 قراءة عند إنشاء مخطط

هذا: المخطط يستخدم عندما

يكون حجم العينة = 1

Subgroups ولا يمكن تكوين

Population المجتمع الإحصائي

هو المجموعة الكاملة من الوحدات أو العناصر التي لم إنتاجها أو

سليم إنتاجها، والتي تشترك في خاصية معمل الاهتمام أو القياس

العينة Sample

من المجتمع الإحصائي محل الدراسة Subset العينة هي جزء

هي مجموعة العناصر التي يتم قياسها فعلياً في الدراسة الإحصائية

تستخدم العيانات من أجل تقدير القيم الحقيقية لمعاملات المجتمع

الإحصائي مثل: المتوسط، الانحراف المعياري، ونسب العيوب

ما مدى أهميتها؟ SOPs ما هي 1.

هي وثيقة رسمية بوصف الطريقة القياسية المؤكدة أداء SOP

عالية معينة خطوة بخطوة

الهدف: تضمن أن التمثل يتم بشكل ثابت، آمن، ومتوافق مع

الاحتياجات (أدوية، معدات، دواء، مواد، مساحات عمل، تشرعيات)

فائدة عملية: تقلل التباين البشري، يلخص من الأخطاء، تسهيل

الترتيب، بدعم الامتثال للوائحات والتفتيش، وتبسيط التصحيحات

SOPs متى تحتاج 2.

كل عملية متكررة لها تأثير على الجودة/السلامة/الانترام (مثال:

تشغيل ماكينة، معايرة جهاز، تنظيف، شحن، استلام مواد)

إذا أردت ضمان استمرارية الأداء بدون اعتماد على شخص معين

قياسي (العناصر الأساسية) SOP شكل ومكونات 3.

Title عنوان الوثيقة

SOP ID رقم الوثيقة / كود

Effective Date تاريخ المراجعة/Revision/الإصدار

الهدف

أين وتطبق على من؟ (المحل/الموقع/المنتج) Scope النطاق

من المسؤول عن QC / Owner

التغيير/المراجعة/الموافقة

في حالة وجود

المصطلحات والتعاريف

مصطلحات فنية

Materials & Equipment المواد/المعدات المطلوبة

Acceptance Criteria / مقاييسات الجودة/الخواص

tolerances . قيم مسموحة

Procedures / Steps إجراءات خطوة بخطوة

بالترتيب،

أرقام وخطوات واضحة

Safety / PPE / Hazards السلامة والاحتياطات

ما الذي يتم Records / Forms / Logs السجلات

وتسجيله، وتقريره، مدة الاحتفاظ

الذي يتم يحدث عند Reaction Plan / إجراءات الطوارئ

حادث خطأ أو حدث غير متوقع من الحدود

مبين Frequency Review / Audit المراجعة والتفتيش

SOP ومتى بعد مراجعة

جدول بالتغيرات Change History سجل التغييرات

Annexes / Diagrams / ملاحق/صور/رسومات

Checklists

عملية واضحة SOP قراءات كتابية 4.

... استخدم فعل أمر واضح، "قم بتنظيف"، "فصل"، "سجل"

أجمل الخطوات مرقمة وأوصاف (1، 1.1، 1.2)

bar. حدد قياسات وقيم معيارية مثلاً: ضغط = 2.5 ± 0.1

لا تترك فراغات غامضة مثل "اضبط كما يلزم" – يجب أن تشرح

استخدم جمل قصيرة وبسيطة

أضف صور أو رسومات أو فيديو قصير لتوضيح الخطوات

أو تحديثات السلامة مباشرة Poka-Yoke عناصر ال

بذون من المسؤول عن التوقيع بعد أي خطوة مهمة أو بعد الانتهاء

Reaction Plans خطة التحكم و SOPs، بذ لا 5.

ReactionPlan يجب أن تشير (أو تدمج) إجراءات ال SOP كل

عند خروج القياسات عن الحدود

Plan Escalation تكون لديك فكرة تصعيد Control Planفي ال

QC → Operator → Maintenance → Production Manager → QA

FMEA → RCA 5 Whys يجب أن تحدد متى تعمل SOP

ومن يسجله update

Version Control إدارة التغيير والتحكم في الإصدارات 6.

مع تاريخ، Change History كل تغيير يسجل في جدول ال

ببب التغيير، ومن أعده

الاحتفاظ بنسخة مبنية برفعة

جديد يعني تدريب جديد والعمل لجميع المتأثرين SOP إصدار

استخدم رقم إصدار واضح (مثلاً 02.01 للتعديل الأول) وتاريخ

تطبيق

Training & Competency تدريب وتأهيل الكفاءة 7.

Training

يتم له لفر أو يتم Record

Practical Test على تقييم عملي

— تسجيل النتيجة

SOP تحديث التدريب بعد أي تغيير

KPIs (Key Performance Indicators)

التعريف:

هي مقاييس كمية أو نوعية تُحدد مدى نجاح عملية أو قسم أو

مؤسسة في تحقيق أهدافها. هي بؤصلة الأداء التي توضح لك هل

تسير بشكل صحيح أم لا؟

مؤشرات KPIs بأقسام ال:

SMART:

S محدد

M Measurable قابل للقياس

A Achievable قابل التحقيق

R Relevant مرتبط بالأهداف

T Time-bound محدد بالزمن

Dashboard + KPIs خطوات بناء نظام

حدد الأهداف الاستراتيجية (مثال: تحسين الجودة، تقليل التكاليف)

ملائمة ومزبومة بالهدف (بمجرد اختيار KPIs اختر

(مثال: % عيوب – Benchmark) Target

ERP، QC logs، Sensors مع البيانات التي توفر الإمكان

أولاً واضحة: ) بسبب Dashboard عرضها في

(مصفوفة، أهم عخطر، OK=أخضر

يومي/أسبوعي/شهري KPIs أصل مراجعة دورية لل

أي مؤشر أحمر = فيه إجراء لازم — Action Plan ارتباطه بـ

يتصل

تصانيع عملية

ركز على 5-10 مؤشرات حرجية : KPIs في ال

أكثر من جداول نصية Graphs/Icons خليك بصري

(Real-time) يحدث تلقائي أو بسرعة Dashboard لازم

(الفضل)

+ لإدارة العليا (إستراتيجي) Dashboard: أصل نسخ مختلفة

المستخدمين (تشغيلي) Dashboard

بمكافآت أو إنذارات لكي لا يكون لها تأثير مباشر KPIs ارتباط

تعريف

في مقاييس كمية أو نوعية تُحدد مدى نجاح عملية أو قسم أو

مؤسسة في تحقيق أهدافها. هي بؤصلة الأداء التي توضح لك هل

تسير بشكل صحيح أم لا؟

مؤشرات KPIs بأقسام ال:

SMART:

S محدد

M Measurable قابل للقياس

A Achievable قابل التحقيق

R Relevant مرتبط بالأهداف

T Time-bound محدد بالزمن

تعريف

في مقاييس كمية أو نوعية تُحدد مدى نجاح عملية أو قسم أو

مؤسسة في تحقيق أهدافها. هي بؤصلة الأداء التي توضح لك هل

تسير بشكل صحيح أم لا؟

مؤشرات KPIs بأقسام ال:

SMART:

S محدد

M Measurable قابل للقياس

A Achievable قابل التحقيق

R Relevant مرتبط بالأهداف

T Time-bound محدد بالزمن

تعريف

في مقاييس كمية أو نوعية تُحدد مدى نجاح عملية أو قسم أو

مؤسسة في تحقيق أهدافها. هي بؤصلة الأداء التي توضح لك هل

تسير بشكل صحيح أم لا؟

مؤشرات KPIs بأقسام ال:

SMART:

S محدد

M Measurable قابل للقياس

A Achievable قابل التحقيق

R Relevant مرتبط بالأهداف

T Time-bound محدد بالزمن

## الحزام الأخضر لمنهجية لين ستة سيجما – الجزء الثالث

### مرحلة التحسين

### المهارات السبعة

### أسباب التباين

### البطاقات المرئية

### نظام منع الأخطاء

### مخطط الأفراد والمدى المتحرك

### نظرة عامة على التحكم الإحصائي في العمليات

### إجراءات العمل القياسية

### مؤشرات الأداء

### لوحة المتابعة

### خطة التحكم

### الكفاءة الكلية للمعدة

المهارات = أنشطة أو خطوات في العملية لا تصنف أي قيمة

هو Lean للميل لكنها تستهلك وقت أو جهد أو موارد. هدف ال

تقليل أو إلغاء الهدر بهدف رفع الكفاءة وخفض التكاليف

1. Transportation النقل

أي حركة غير ضرورية للمنتجات أو المواد بين المراحل

مثال: نقل المواد الخام من مخزن بعيد جداً لحظ الإنتاج

2. Inventory المخزون الزائد

وجود مواد خام أو منتجات نصف مصنعة أو تامة أكثر من الحاجة

يؤدي لتكاليف تخزين، تلف، وصعوبة اكتشاف العيوب

3. Motion الحركة

حركة غير ضرورية للعاملين أو المعدات

مثال: يضطر العامل إلى قيام مسافة طويلة للحصول على الآداة أو

الورق من حول الماكينة

4. Waiting الانتظار

أي وقت ضائع بسبب توقف العملية

مثال: وقف العامل في انتظار انتهاء دورة التكرار، أو تعطل خط

الإنتاج نتيجة تأخر الماكينة

5. Overproduction الإنتاج الزائد

إنتاج أكثر من المطلوب أو أسرع من الطلب

أخطر نوع من الهدر لأنه يخلق باقي أنواع الهدر (مخزون – نقل

– حركه)

6. Defects العيوب

المنتجات الغير مطابقة للي مخاطبة إعادة عمل أو بتكرار

تصنيع، خسارة مواد، وقت، وجهد

7. Over-processing المعالجة الزائدة

عمل خطوات إضافية على مطلوبة من العميل

مثال: تلميع المنتج بشكل مبالغ فيه أو إضافة فحص مكرر غير

ضروري

Common Cause Variation أسباب التباين الشائعة

تباين عشوائي – تباين طبيعي داخل العملية

موجودة بشكل دائم في العملية

عدها كبير

تأثير كل سبب صغير لكن التأثير التراكمي ملحوظ

صعوبة الإزالة أو التقليل بدون تغير جذري في النظام أو العملية

System variation تمثل طبيعة العملية الحالية

Special Cause Variation أسباب التباين الخاصة

تحدث أحياناً ويشكل غير طبيعي داخل العملية

غير منتظمة الحدوث

تأثيرها كبير وواضح

غالباً سهلة التصحيح عند تحديد السبب

تمثل خلال أو حدثاً استثنائياً خارج النظام الطبيعي للعملية

أهمية مراجعات التدقيق الدورية؟

لكي تضمن أن التغييرات والتعديلات التي تم جعلها فعال مستمرة،

كما Poka-Yoke خطة التحكم و SOPs إلى البشر تُطبق لـ

تساعد المراجعات على اكتشاف أي تراجع أو انحراف مبكراً قبل ما

Quality، Safety، أو Cost. أي سبب مشاكل في

أنواع التدقيق التي يمكن عملها

فريق الجودة/التحسين Internal / First-party تدقيق داخلي

أنت تدقيق مورد أو شريك Second-party تدقيق مورد

يخص عمليات المصنع/العميل

جهات منح الشهادة مثل Third-party تدقيق خارجي / شهادة

أو مفتش خارجي ISO

تركيز على خطوة Process Audit تدقيق عملياتي / في

عملية محددة (مثلاً تعميل)

تركيز على النظام الإداري System Audit تدقيق تنظمي

(مثل نظام إدارة الجودة)

بعد CAPA للتأكد من تنفيذ Follow-up Audit تدقيق متابعة

تدقيق سابق

دورة حياة أي تدقيق (خطوات عملية)

تحديد المطاق، الأهداف، المعايير، Audit Plan تخطيط

الفريق، الزيد، والتوزيع

عناصر مرجعية: Checklist إعداد قائمة تدقيق

KPI، مؤشرات، FMEA، Control Plan، SOPs

إعلام القسم بوعد التدقيق + ما Notification الإخطار

المطلوب من سجلات

توضيح الهدف، Opening meeting اجتماع الافتتاح

المطاق، طريقة العمل، ومن سيأخذ الفريق

مع الآلة – مشاهدة عملية Fieldwork تنفيذ التدقيق

مقابلات، مراجعة سجلات، فحص معايرات، أخذ Gemba

عيادت

تسجيل الملاحظات والأخطاء، صور، نسخ من السجلات، لقطات

Dashboard. إنشاء

عرض النتائج الأولية، Closing meeting اجتماع الإغلاق

الملاحظات، وتصحيحات المقالات

مفصل، يتضمن النتائج، Audit Report تقرير التدقيق

CAPA، التصحيحات، توصيات وطايات

تحديد سبب CAPA خطة الإجراءات التصحيحية والوقائية

جذري، إجراءات، مالم، موعد موع التنفيذ والتدقيق

تدقيق متابعة للتأكد من فاعلية Verification متابعة والتحقق

الإجراءات

SOP/FMEA/Control Plan تحديث الوثائق: تحديث NC إغلاق

لو أزم

عناصر يجب أن تكون فيها Checklist

يشمل: البند – المعيار المرجعي Checklist بند في ال

Compliant دليل الإتيان المطلوب – تقييم SOP/Spec

مستوى خطورة NC / Observation / Minor/Major/Critical

تصنيف

خطوات عملية CAPA – NC منهجية التعامل مع

عزل المنتج المشاك، إقف Containment احتواء فوري

تشغيل، إعلام المسؤولين

يتضمن الأدلة والتأثير والمالكين NC التوثيق: فتح تقرير

أو RCA : 5 Whys أو Fishbone تحليل السبب الجذري

تحليلات أعق

Corrective & Preventive Actions إجراءات تصحيحية/وقائية

محددة، قابلة للقياس، مع مالك وإربع

صور، تسجيلات، تعديل تنفيذ الإجراءات: تنفيذ، تسجيل الأدلة

SOP

التحقق من الفاعلية: إعادة قياسات/عيادت/تدقيق متابعة (عادة خلال

30-90 يوم)

وتحديث الوثائق: لو الفاعلية مثبته أن لم تكن فعالة NC إغلاق

وتسجيل الخطوة RCA

متى تعمل مراجعات دورية؟ (تردد مقترح)

عمليات حرجية/سلامة/بومي/أسبوعي

خطوط إنتاج/ عمليات رئيسية: أسبوعي أو شهري

مراجعة سنوية أو بعد أي : Document control، SOPs

المورد: نصف سنوي/أسبوعي حسب تقييم تقييم المخاطر

كلما زاد الخطر زاد وتيرة : risk-based استخدم نهج

المراجعة

KPIs مؤشرات أداء للتدقيق

% Audit Compliance نسبة الالتزام

لكل تدقيق NCs محل

(%) في الوقت المحدد CAPA نسبة إغلاق

days متوسط وقت الإغلاق

اللائمة Follow-up audits عدد ال

بعد 6 أشهر NC نسبة إعادة تكرار نفس

تعريف OEE

هو مؤشر قياس كفاءة المعدة أو خط الإنتاج من خلال ثلاث زوايا

رئيسية:

التوفر Availability

الأداء Performance

الجودة Quality

بمعنى

التوفر x الأداء x الجودة = OEE

OEE مكونات

Availability الإتاحة

قياس: هل المعدة متاحة فعلياً للإنتاج أم بها عطل (أعداد

– توقفات متوقعة؟)

المتعلقة

"التوفر"="الزمن في التشغيل الفعلي" / "الزمن المخطط للإنتاج"

مثال: لو عندك ورديدة 8 ساعات (480 دقيقة)، وكان فيه توقفات

80 دقيقة بد زمن التشغيل الفعلي = 400 دقيقة بد التوف =

83 = 480 ÷ 400%

2. Performance الأداء

قياس: هل المعدة تعمل بالسرعة المثالية ولا أقل؟

المتعلقة

"الأداء"="الإنتاج الفعلي" / "الإنتاج المثالي" "

(عوامل تصحيحية)

مثال: المفروض الماكينة تنتج 100 قطعة/ساعة (السرعة المثالية)،

وفي 400 دقيقة أنتجت 600 قطعة بد الإنتاج المثالي = 400

% = 60 ÷ 100 × 60 = 667 ÷ 90

3. Quality الجودة

قياس: نسبة المنتجات السليمة من إجمالي الإنتاج

المتعلقة

"الجودة"="المنتجات الجيدة" / "الجمالي المنتج"

مثال: من 600 قطعة تم إنتاجها، 30 قطعة مرفوضة بد الجودة

% = 600 ÷ (30+600) = 600 ÷ 630 = 95

الكلي حساب OEE

"التوفر"×"الأداء"×"الجودة"=OEE

من: المثال

%التوفر = 83

%الأداء = 90

71% = 83 × 90 × 0.95 = 0.83 × OEE: إذن

OEE معيار تقييم

World Class أكثر من مستوى عالمي 85%

متوسط (فيه مجال للتحسن) = 60-85%

أقل من 60% = ضعيف (فيه قدر كبير)

6 Big Losses) OEE اختصار المرصطة بـ

توقفات غير مخطط (أعمال مفاجئة)

توقفات مخططة (إعداد/تغيير أدوات)

تشغيل بسرعة أقل من المثالية

Micro Stops توقفات صغيرة متكررة

Scrap عيوب الإنتاج

Rework إعادة التشغيل

خطة التحكم هي وثيقة عملية يتوضع بعد عمل تحسين في عملية

رودها الأساسي Improve بعد

تثبيت التحسينات، تتابع الأداء، وتضمن أن العملية متراجعتش

للتوقع التغير

حدد الخطط ما الذي سيتم متابعته، كيفية قياسه، المسؤول عن

المتابعة، والإجراءات الواجب اتخادها في حال حدوث أي انحراف

عناصر خطة التحكم الأساسية

اسم العملية / الخط: مثال: خط تعبئة عصير

Filling, Capping, Labeling

حاجه العميل يهتم بها (وزن، مظهر، زمن، CTQ: المتغير الحرج

ما الذي نقيسه وماي وحدة : Measurement

(جرام – ثاينة – % عوب)

Checkweigher, caliper, طريقة القياس / أداة القياس

pH meter, visual

حجم العينة وتكرار القياس

Sampling Plan : نظام العينة

(مثال: 30 عينة/ساعة أو قياس مستمر

Target : حدود التقيد / المواصفات

UCL / LCL أو

مثال: 500 ± 5 ج

Spec limits

كل ساعة، كل ورديدة، مستمر Frequency: التردد 8.

QC, Operator من يقين: Owner: المسؤول 9.

Supervisor

Control chart, طريقة العرض / التقارير: 10.

dashboard, daily report

تحديد الإجراءات : Reaction Plan إجراءات الإستجابة 11.

عند خروج القياسات عن الحدود، مثل إيقاف الخط، الحجر

الصحي، ضبط الماكينة، أو الاتصال بالصيانة: 12.

من يعمل تحقق بعد التدخل ومتى (مثلاً: Verification

اختبار بعد تعديل 10 على)

رابط للإجراءات التتبع : SOP reference / التوثيق 13.

أو المستند

مقي : MSA / Gauge R&R تحليل المدى القابل للقياس 14.

المقاييس وهل مقبول MSA تم عمل

استعراض / مراجعة الخطط: من يراجع الخطط وبأي دورة 15.

زمنية (مثلاً: شهري، ربع سنوي)

أي Poka-Yoke, FMEA links المخاطر والمضامات، 16.

عالي. مطلوب متابعته RPN حلول منع أخطاء أو

العمليات البيكينية

QC ، Dashboard

Display : X-R chart

يومي، و تقارير ورديدة

إجراء فوري : Operator → Reaction Plan

يقل خط : UCL/LCL

الشبكة فوراً

quarantine أزل قطعة الخطأ Isolate

Check nozzle/valve & viscosity

مربع

استئناف OK (إعادة فحص 30 عوبة بدون الضيق بد لو كلها

الإنتاج

لو المشكلة مستمرة بعد 3 محاولات ضبط بد استعاء

تقرير : Production Manager & Maintenance

Root Cause Analysis (5 Whys) أسباب

Documentation : تسجيل في

FMEA أو RPN

معال عالي

QC Supervisor

Review: يعمل مراجعة أسبوعي، ومسير

KPI : الإلتزام يعمل مراجعة شهرية مع

تصانيع عملية لتعمل الخططة والحفاظ عليها

اجعلها بصرياً (لوحات، كائين، ألوان) لكي يري الجميع الحالة

عرضها بصرياً (لوحات، كائين، ألوان) لكي يري الجميع الحالة

فوراً

غياب المسؤول = فشل الخططة owner حدد مالك واضح لكل بند

عمل تدريب عملي للعاملين على الإجراءات والـ

Reaction Plan

أسبوعي/شهري

أسبوعي/شهري

أعمل مراجعات دورية

(الملاحظات وتضمن

SOP ، Control Plan

وفق كل تعديل وتعيل

accordingly

تتبعيات + KPIs) بأاعة المصنع Dashboard

اللائمة

(أوتوماتيكية

خليك والعمي في حدود التحكم – لو الحدود ضيقة جداً مستطير

لوقتات كثيرة و محل السبب بدل من تغيير القياس لكي "الإنتاج تلغ

تضمن"

Control Plan قبل اعتماد أي Checklist قائمة فحص سريعة

بوضوح ؟ CTQs تم تعريف

MSA؟ أدوات القياس معايرة وعمل لها

Frequency؟ n + خطة عينات وأحصا

حود التحكم و/أو مواصفات مكونات

مكتوبة خطوة بخطوة ؟ Reaction Plan إجراءات فورية

مسؤولين معرفين لكل إجراء؟

مرتبة ومترجة ؟ SOPs

آلية توثيق وإبلاغ واضحة؟

جدول مراجعات وتدابير موجودة؟

Cost of poor quality تكلفة

لو أزم؟